



## Bedienungsanleitung TroCAM V2 / AlphaCam V10

→ **TroCAM**



[www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)



[www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)



**TROTEC PRODUKTIONS UND  
VERTRIEBS GMBH**

Linzer Straße 156  
A – 4600 Wels  
AUSTRIA

Tel.: +43/7242/239-7000

Fax: +43/7242/239-7380

E-Mail: techsupport@troteclaser.com



TROTEC übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden die aus der Anwendung oder Benutzung der hierin beschriebenen Produkte, Schaltkreise oder Software entstehen könnte. Das Gerät darf nur von geschultem Personal in Betrieb genommen werden. Vor der Inbetriebnahme ist unbedingt die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Weiters behält sich TROTEC das Recht vor, jedes hier beschriebene Produkt ohne vorherige Mitteilung zu ändern.



Überprüfen Sie bitte vorerst das Gerät laut Abschnitt Fehlerbehebung der Anleitung zum Trotec Laser. Sollten Sie zu keinem Ergebnis kommen notieren Sie bitte sämtliche Gerätedaten (Seriennummer, Version der Software, etc.) und rufen Sie uns von einem Telefon in der Nähe des eingeschalteten Gerätes an.

Bei Rückfragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an TROTEC unter o. a. Adresse

© Diese Dokumentation mit allen Zeichnungen ist geistiges Eigentum der  
**TROTEC Produktions- u. Vertriebs GmbH.**

Die gesamte Dokumentation wird dem Benützer nur zum persönlichen Gebrauch übergeben. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf diese Dokumentation weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Jegliche Rechtsverletzung wird strafrechtlich verfolgt.





# 1 Inhaltsverzeichnis

<b>1 Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>2 Installation und Lizenzierung</b>	<b>5</b>
2.1 Installation	5
2.2 Aktivierung	8
<b>3 TroCAM Grundmaske</b>	<b>9</b>
<b>4 Konfigurationen</b>	<b>10</b>
4.1 Auswahl des Postprozessors	10
4.2 Konfiguration der Symbolleisten	11
4.3 Konfigurieren von Allgemeinen Einstellungen	12
4.4 Konfiguration der Systemordner	13
4.5 Konfiguration Hintergrundfarbe der Zeichnungsfläche	13
4.6 Konfiguration des Maßstabes der Zeichnungsfläche	13
<b>5 CAD Geometrie</b>	<b>14</b>
5.1 Einfache 2D-Geometrien – Linien, Bögen, Kreise, Rechtecke	14
5.2 Spezielle 2D Geometrien	15
<b>6 Extras</b>	<b>16</b>
6.1 Objektfänge	16
6.2 Koordinaten und Maße ermitteln	18
6.3 Sonderfunktionen	18
<b>7 Bearbeiten</b>	<b>19</b>
7.1 Bruch, Verbinden	19
7.2 Löschen	20
7.3 Verschieben, Kopieren, Versetzen	20
7.4 Drehen, Spiegeln	22
7.5 Element-Typ ändern	23
<b>8 CAD Datei importieren</b>	<b>24</b>
8.1 Datei importieren	24
8.2 Splines zu Linien/Bögen Konvertieren (Nur für Advanced Version)	25
<b>9 Laser Funktionen und TroCAM Leiste</b>	<b>26</b>
9.1 Erstellung und Auswahl von Materialien in der Materialdatenbank	27
9.2 Import und Export von Materialdaten mit Excel	28
9.3 Werkzeug Orientierung	29
9.4 Werkzeugpfade erstellen	30
9.5 An- und Abfahren	32





<b>9.6 Schneidreihenfolge ordnen (manuell/automatisch)</b>	<b>32</b>
<b>9.7 Werkzeugpfad bearbeiten</b>	<b>33</b>
<b>9.8 Update NC-Pfade</b>	<b>33</b>
<b>9.9 Starten der Bearbeitung</b>	<b>34</b>
<b>10 Schachtelmodul</b>	<b>35</b>
<b>10.1 TroCAM</b>	<b>35</b>
<b>10.2 TroCAM Nesting Upgrade</b>	<b>39</b>
10.2.1 Definieren von neuem Schachteljob:	39
10.2.2 Schachtelblatt Datenbank:	44
10.2.3 Verschachteln von Teilen:	45
10.2.4 Schachtel Informationen	47
10.2.5 Flächenberechnung	47
<b>11 Anhang</b>	<b>49</b>
<b>11.1 Trotec IPC (Intelligent Path Control – Intelligente Pfad Regelung)</b>	<b>49</b>
11.1.1 Beschreibung der Arbeitsweise	49
11.1.2 Dateibeschreibung	49
11.1.3 Konfiguration	50
11.1.4 Ausführung von IPC zu Testzwecken	50
11.1.5 Ausführung von IPC in TroCam	50
11.1.6 Ändern der Einstellungen von IPC in TroCAM	50
11.1.7 Beschreibung der Datei vbpost_config.xml	51



## 2 Installation und Lizenzierung

### 2.1 Installation

1. Starten Sie den PC mit **Administrator Rechten**.
2. Legen Sie die Installations-CD in ihr CD-Rom Laufwerk ein und das Sprachauswahlfenster öffnet sich  
Wenn Autorun nicht funktioniert, starten Sie bitte die **setup.exe** im folgenden Verzeichnis  
\\...\\Modele\_CD\_Trotec\_2010R1\\Setup\_Alphacam\_2010




3. Wählen sie die gewünschte Sprache




4. Warten Sie während die Installation konfiguriert und vorbereitet wird




### 5. Akzeptieren Sie bitte die Lizenzvereinbarung

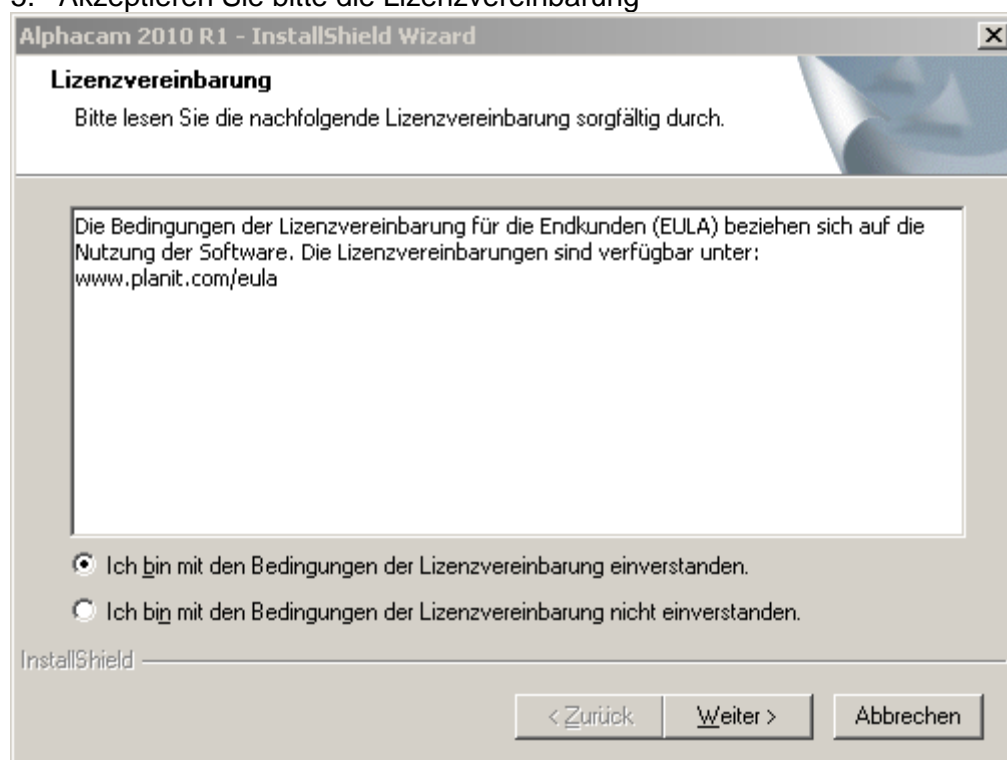

### 6. Warten Sie während die Installation beendet wird.

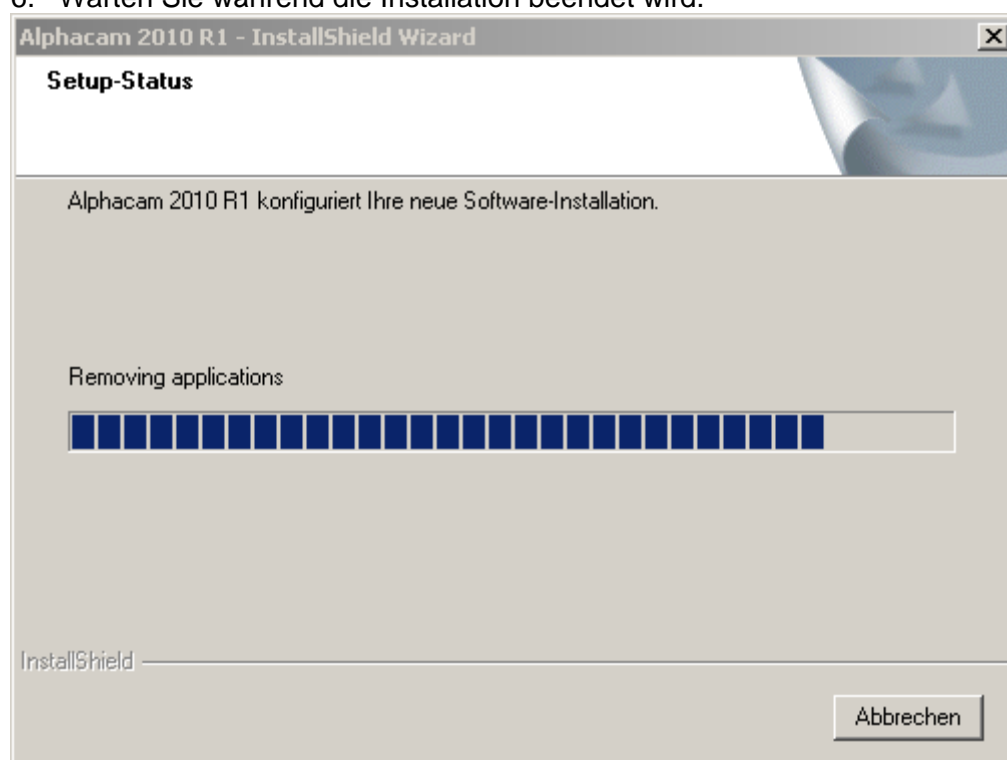

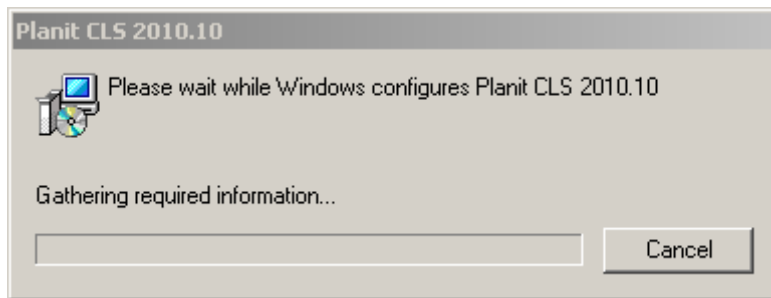

7. Schließen Sie die Installation mit einem Neustart des PCs ab





## 2.2 Aktivierung

Entfernen Sie einen eventuell angesteckten alten Dongle und halten Sie den 6x4-stelligen Server-Code vom Booklet Ihrer Installations-CD bereit.

Starten Sie TroCAM mit **Administrator Rechten** und das Lizenz-Aktivierungsfenster öffnet sich.

Vergewissern Sie sich, dass das „Sperr-Kriterium für diesen PC“ „schlüssel frei“ bzw. „Keyless“ lautet. Das heisst, die Lizenz wird an die Hardware gebunden. Wenn das „locking criteria“ anders lautet, bedeutet das, dass ein Dongle eingesteckt ist. Schliessen Sie das Eingabefenster, entfernen Sie den Dongle und starten Sie die Aktivierung erneut.

Geben Sie den Servercode ein, den Sie mit Ihrer CD erhalten haben.


Wenn eine Internetverbindung vorliegt, wird die Aktivierung mit „Online Abschicken“ abgeschlossen und Sie können mit TroCAM arbeiten.

Ohne Internetverbindung wird mit „Kein Internet-Anschluss verfügbar“ eine Textdatei mit näheren Infos und einem Link generiert. Folgen Sie an einem PC mit Internet Verbindung dem Link zur Homepage von Planit und geben Sie dort den Sperr-Code für Ihren PC sowie den Server-Code ein. Sie erhalten eine .one Datei die Sie am Desktop des TroCAM-PC anspeichern. Mit Doppelklick auf die .one Datei wird die Aktivierung abgeschlossen und Sie können mit TroCAM arbeiten.

Führen Sie den ersten Start von Trocam unbedingt mit **Administrator Rechten** durch.



### 3 TroCAM Grundmaske

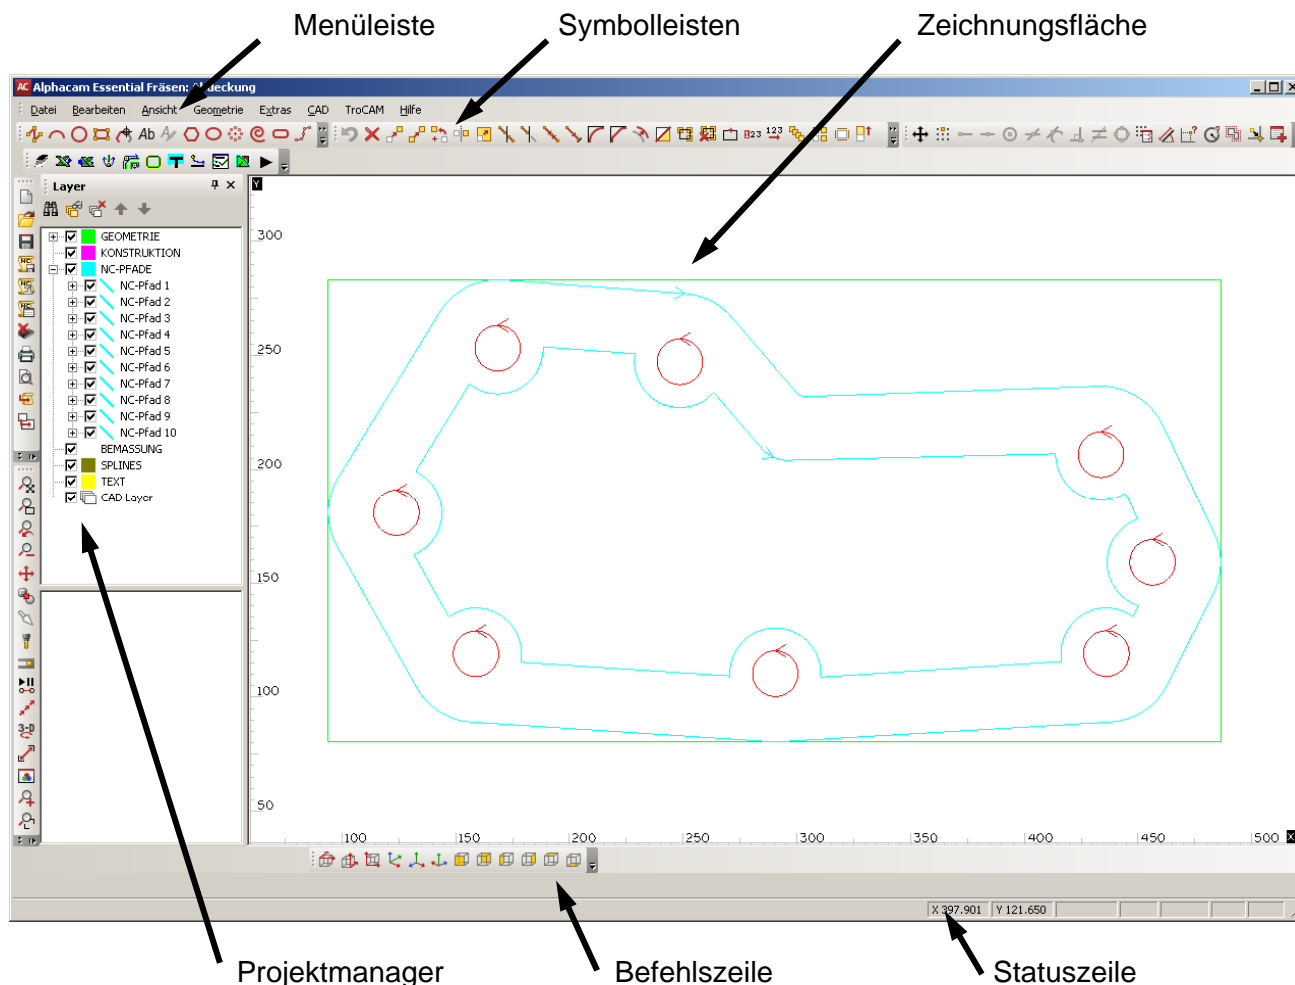

Das Erscheinungsbild der Grundmaske kann individuell angepasst werden. Symbole auf der Symbolleiste können hinzugefügt oder entfernt werden. Symbolleiste, Befehlszeile und Projekt Manager können in der Platzierung variieren. Die Hintergrundfarbe der Zeichnungsfläche kann verändert werden.

Mit rechtem Mausklick auf eine Symbolleiste erscheint die Liste mit allen aktiven und ausgeblendeten Symbolleisten.

Mit linkem Mausklick an den 4 Punkten kann die Symbolleiste verschoben werden. Symbolleisten im Zeichnungsfeld werden mit linkem Mausklick am Balken in dem der Menüname steht gefasst und verschoben.

Mit rechtem Mausklick auf die Zeichnungsfläche erscheint ein Kontextmenü.

Über die Symbolleiste **Ansichten** werden die verschiedenen Darstellungen angewählt.



Die gleichen Schaltflächen findet man auch im **Kontextmenü** unter **Ansichten**.


Mit dem Rad von der Maustaste wird die Zoomfunktion betätigt. Mit der Position vom Mauszeiger wird der Fokus festgelegt.



## 4 Konfigurationen


### 4.1 Auswahl des Postprozessors

Bei erstmaligem Programmstart öffnet das Auswahlfenster für den Postprozessor automatisch. Bitte wählen Sie PPTrocam.amb.

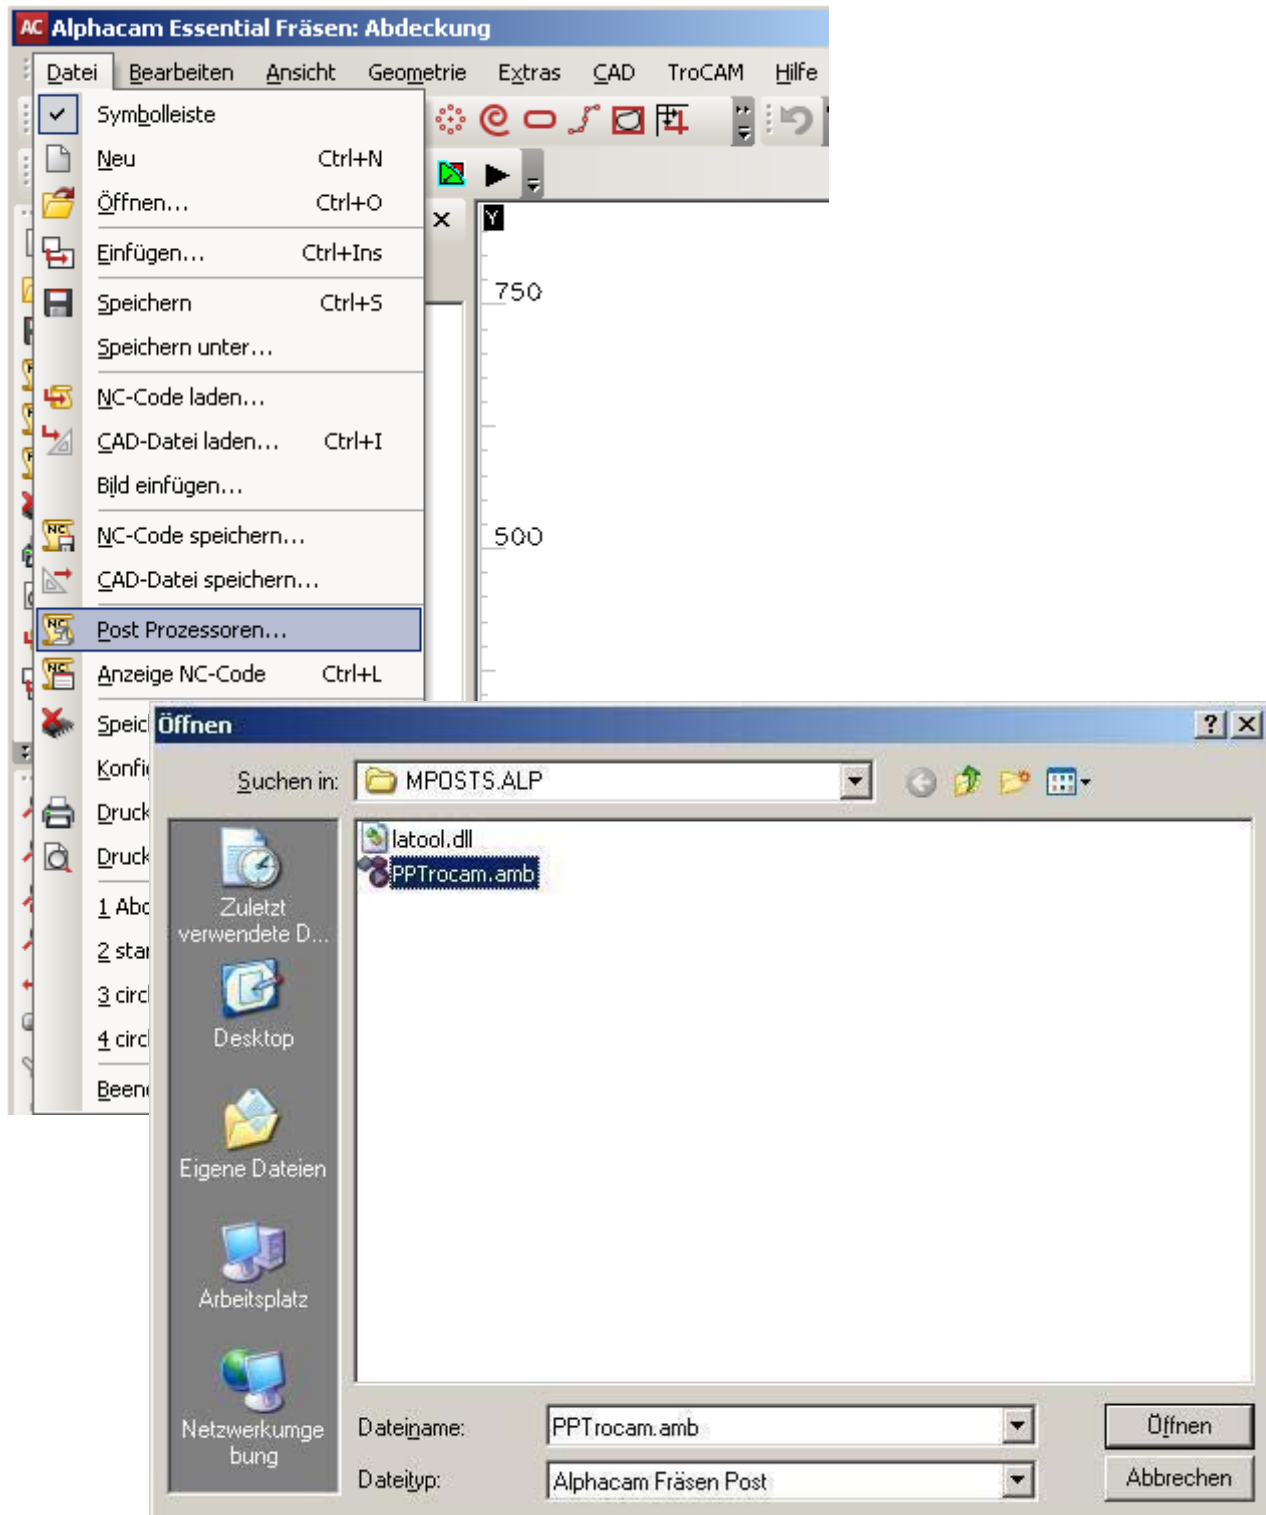

## 4.2 Konfiguration der Symbolleisten


Jede Symbolleiste hat einen kleinen schwarzen Pfeil. Durch klicken auf diesen Pfeil erhält man das Menü **Schaltflächen hinzufügen oder entfernen** und dann eine Auswahl von Symbolleisten. Die Darstellung der Schaltflächen auf der Symbolleiste kann mittels Häkchen Ein- und Ausgeschaltet werden.

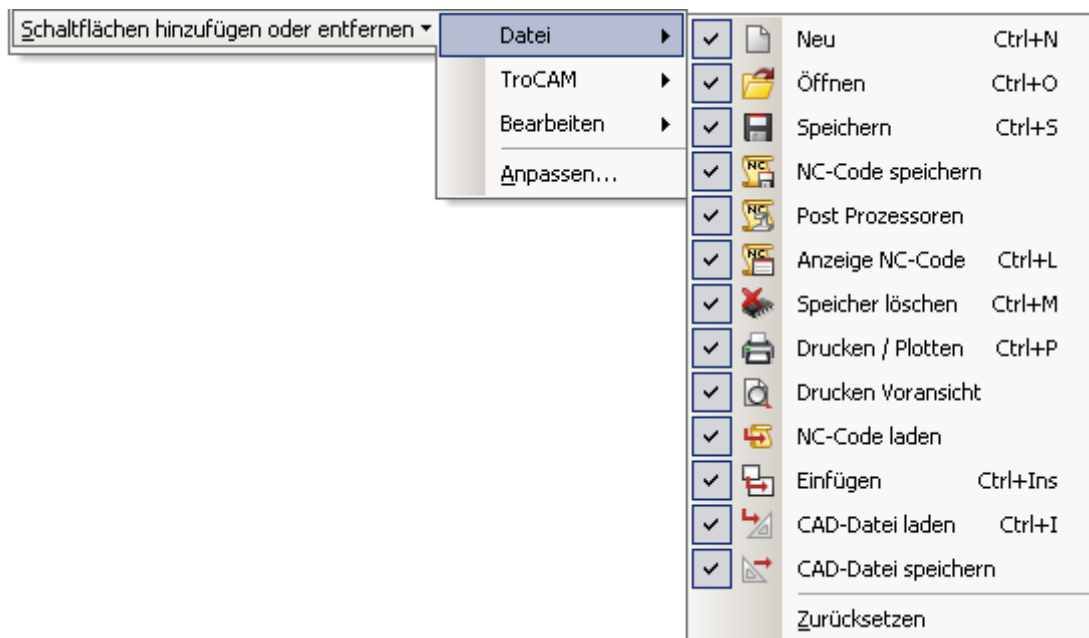

**Anpassen** erlaubt das Bearbeiten der einzelnen Schaltflächen. Die Schaltflächen können kopiert und geändert werden. Das Symbol kann geändert werden oder auf Textanzeige umgestellt werden.

## 4.3 Konfigurieren von Allgemeinen Einstellungen

In der Menüleiste **Datei** die Zeilen **Konfigurieren** → **Allgemein** wählen.

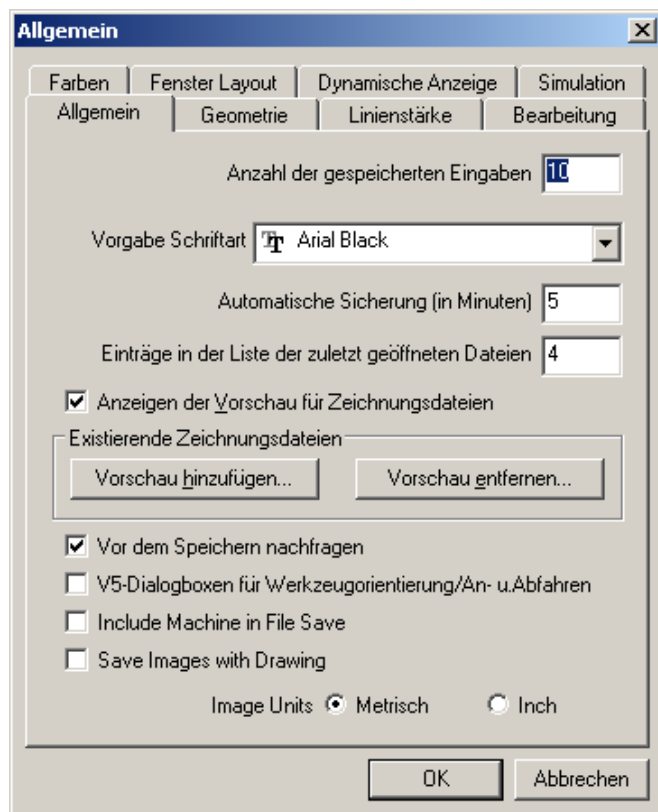

### „Allgemein“

Die „Anzahl der gespeicherten Eingaben“ entspricht der Anzahl der Schritte die rückgängig gemacht werden können.

Die „Vorgabe Schriftart“ bestimmt den Schrifttyp für alle Textbearbeitungen

Mit der „automatischen Sicherung“ werden die Intervalle der Speicherung der Zeichnung ins Verzeichnis Autosave definiert.

Eine bestimmte Anzahl der zuletzt geöffneten Dateien sind im Menü Datei aufgelistet.

„Anzeigen der Vorschau für Zeichnungsdateien“

Vorschau hinzufügen / entfernen:

Anklicken und in Licomdir die Verzeichnisse wählen, bei denen die Vorschau aktiv sein soll.

„Vor Speichern nachfragen“: wenn aktiv (✓) wird vor dem Speichern gefragt ob die bestehende Zeichnung überschrieben werden soll.

### „Geometrie“

Die Bearbeitungsrichtung für Kreise ob UZ oder GUZ und der Startpunkt können hier voreingestellt werden.

### „Linienstärke“

Die Strichbreite der Standard-Linien beim Ausdrucken wird hier eingestellt.

### „Bearbeitung“

Die Vorgabewerte für die Freifahrebene und die Sicherheitsebene werden hier eingegeben.

### „Farben“

Hier können Einstellung an den Farben für Linien und Flächen vorgenommen werden. Die Einstellungen können abgespeichert werden. Mit Reset werden die Originalfarben wieder gesetzt.

### „Fenster Layout“

Zum Öffnen und Speichern verschiedener Layouts um das Layout der TroCAM Oberfläche an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.


### „Dynamische Anzeige“

Zur Anpassung der Geschwindigkeitseinstellungen von Maus und Tastatur.



## 4.4 Konfiguration der Systemordner

In der Menüleiste **Datei** die Zeilen **Konfiguration / System Ordner** wählen

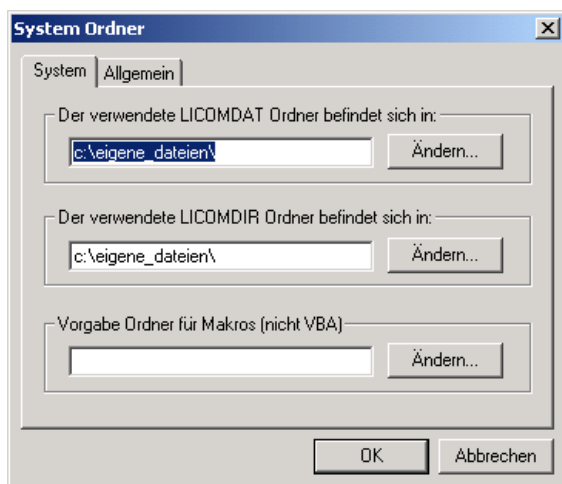


Hier können die Systempfade von TroCAM geändert werden.

Programme müssen immer im Verzeichnis Licomdir gespeichert werden.  
Im Verzeichnis Licomdir können weitere Verzeichnisse und Unterverzeichnisse angelegt werden.

## 4.5 Konfiguration Hintergrundfarbe der Zeichnungsfläche

In der Menüleiste **Ansicht** die Zeile **Hintergrundfarbe** wählen.

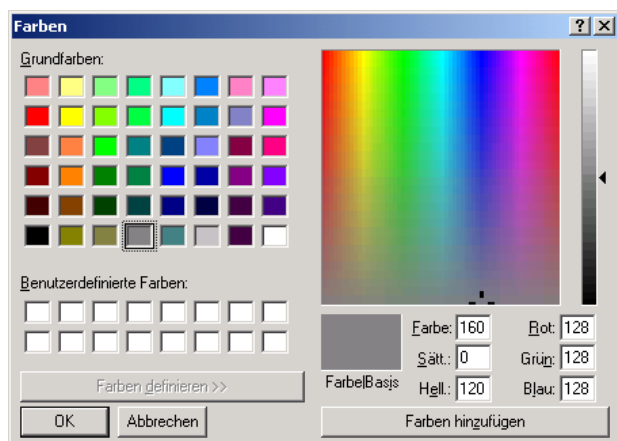

Mit dieser Tabelle kann die Hintergrundfarbe eingestellt werden.

## 4.6 Konfiguration des Maßstabes der Zeichnungsfläche

In der Menüleiste **Ansicht** die Zeile **Limiten setzen** wählen.

Zuerst wird die linke untere Ecke definiert nach Klick auf OK wird die rechte obere Ecke definiert.

In der Menüleiste **Ansicht** die Zeile **Zoom Limiten** wählen.

Die Skalierung wird an den neuen Maßstab angepasst.



## 5 CAD Geometrie

Eingaben Koordinaten Eingabe über Befehlszeile oder mittels Objektfänge.



### 5.1 Einfache 2D-Geometrien – Linien, Bögen, Kreise, Rechtecke



Linie:

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Linie** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

LINIE von X  F1=? Y  F1=? OK

Koordinate X und Y eingeben und bestätigen. Bestätigung mit OK oder Enter.  
Als nächstes wird in der **Befehlszeile** nach dem Zielpunkt gefragt.


LINIE nach X  F1=? Y  F1=? OK

**In TroCAM bleibt jeder Befehl solange aktiv bis ein neuer Befehl gewählt wird oder der aktive Befehl mit ESC abgebrochen wird. Der vorhergehende Befehl kann in TroCAM mit der Leertaste reaktiviert werden.**

An Stelle der ESC Taste kann auch die rechte Maustaste verwendet werden.

Mit F1 wird das Fenster als unbekannt bezeichnet.

In der Folge wird nachstehendes Fenster geöffnet für die Eingabe einer Winkelrichtung.

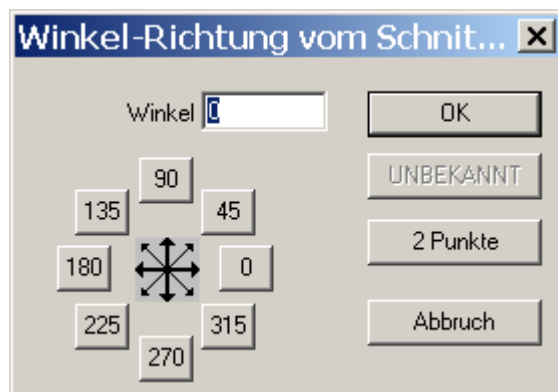

Bogen:

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Bögen** →  
**2 Punkte und Radius** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

BOGEN: Startpunkt X  Y  OK

Bögen werden immer im Gegenuhrzeigersinn konstruiert. Der Startpunkt muss entsprechend gewählt werden.





Als nächstes wird in der **Befehlszeile** nach dem Endpunkt gefragt.

BOGEN: Endpunkt X  Y

In der Befehlszeile wird nach dem Radius gefragt.

BOGEN: Radius



Kreise:

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeilen **Kreise**→  
**Mittelpunkt und Durchmesser** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

Kreisdurchmesser

Nachdem der Durchmesser bestimmt wurde wird der Kreismittelpunkt abgefragt.

Kreismittelpunkt X  Y



Rechteck:

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Rechteck** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

RECHTECK: Erste Ecke X  Y

Nach dem Bestätigen der Koordinaten von der ersten Ecke wird in der **Befehlszeile** nach der zweiten Ecke diagonal zur ersten gefragt

RECHTECK: Zweite Ecke X  Y



Konstruktion:

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Konstruktion** wählen.

Wenn Konstruktion aktiv ist, werden die Geometrien violett anstatt grün gezeichnet. Konstruktions-Geometrien können nicht bearbeitet werden. Sie dienen nur als Hilfslinien.

## 5.2 Spezielle 2D Geometrien

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Spezielle 2D Geometrien** wählen.



Polygon



Ellipse



Lochkreis



Evolvente



Langloch



Kreisausgabe auf Kontur



Kleinstmögliches Rechteck



## 6 Extras

Das Menü **Extras** enthält viele nützliche Hilfsfunktionen für die Bestimmung der Koordinaten.



### 6.1 Objektfänge

Objektfänge können nur im Zusammenhang mit einem anderen Befehl verwendet werden. Objektfänge bleiben nach ihrer Ausführung nicht aktiv. Objektfänge sind diesbezüglich in AlphaCAM eine Ausnahme. Sie müssen immer wieder neu aktiviert werden außer wenn bei der Aktivierung die **Strg / Ctrl** Taste gedrückt wird. Für die Aktivierung gibt es die nachfolgend beschriebenen Funktionstasten und Schaltflächen.

In der Menüleiste **Geometrie** die Zeile **Objektfänge** wählen.

	Ofang END-Punkt	F6	Endpunkt von Linie und Bogen anwählen.
	Ofang MIT-Punkt	F7	Mittelpunkt von Linien und Bogen anwählen.
	Ofang ZEN-Punkt	F8	Zentrum von Kreis oder Bogen anwählen.
	Ofang SCH-Punkt	F9	Schnittpunkt von Linien oder Bögen anwählen.
	Ofang TAN-Punkt	F10	Tangentialer Schnittpunkt eines Bogen.
	Ofang LOT auf	F11	Linie senkrecht zu einer Linie oder einem Bogen.
	Ofang Parallel	F12	Linie parallel zu einer Linie.
	Ofang QUA-Punkt		Quadranten eines Kreises.

Nach der Anwahl eines Objektfanges ändert sich der Mauszeigersymbol entsprechend dem aktiven Objektfang.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung eine **Linie** oder einen **Bogen** anzuwählen.

Mit aktivem Auto Fang springt der Mauszeiger automatisch auf die nächst möglichen Objektfänge.



Auto Fang:

In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Auto Fang** wählen.  
In der **Statuszeile** wird die Funktion angezeigt wenn sie aktiv ist.




Auto Fang kann auch mit der **Funktionstaste F2** Ein- und Ausgeschaltet werden.






Raster Ortho: In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Raster / Ortho** wählen.

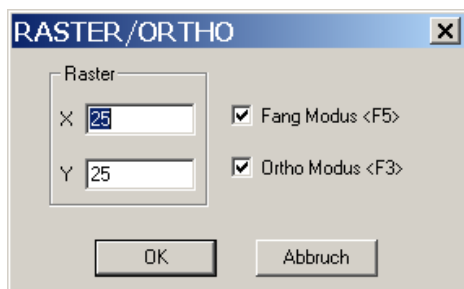

Das Raster legt ein rechtwinkliges Netz über den ganzen Bildschirm.

Mit aktivem Raster (SNAP) springt der Mauszeiger automatisch auf die Knotenpunkte des Netzes. Der Abstand der Knotenpunkte wird in X und Y bestimmt.

 In der Statuszeile werden die Funktionen Orthogonal (ORTHO) und Raster (SNAP) angezeigt wenn sie Aktiv sind.



Der Ortho Modus kann über diese Schaltfläche oder mit **F3** ein und ausgeschaltet werden.



Der Fang Modus kann über diese Schaltfläche oder mit **F5** ein und ausgeschaltet werden.



## 6.2 Koordinaten und Maße ermitteln

Zum Überprüfen von X, Y, Z Koordinaten, Winkel, Längen und Radien stehen folgende Hilfsfunktionen zur Verfügung.



**Abstand / Winkel:** In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Abstand / Winkel** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

ABSTAND/WINKEL : ERSTER Punkt X  Y  OK

Der erste Punkt wird über die Koordinaten Eingabe oder mit den Objektfängen bestimmt.  
Auf die gleiche Weise wird der zweite Punkt bestimmt.

**Abstand / Winkel**

Länge  Winkel

X

Y

Z

OK

Winkel und Absolute Distanz vom ersten zum zweiten Punkt.  
Distanz in X, Y und Z gemessen vom ersten zum zweiten Punkt.



**Koordinaten:** In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Koordinaten von** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

KOORDINATEN VON (Wähle Punkt) X  Y  Z  OK

Der gesuchte Punkt kann mittels Objektfängen angewählt werden.  
In der **Befehlszeile** werden die globalen Koordinaten dieses Punktes angezeigt.

Koordinaten: X 151.2234, Y -6.6523, Z 0 (GLOBAL)



**Radius von:** In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Radius von** wählen.  
In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

RADIUS von (Wähle Bogen)

Nach Anklicken des Bogens mit dem Mauszeiger wird in der Befehlszeile der Wert des Radius angezeigt.

Der Radius ist: 27.5

## 6.3 Sonderfunktionen

In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Sonderfunktionen** wählen.

Geometrien komprimieren



Erstelle Grenzkonturen

Verdeckte Konturen löschen → Add-Ins



## 7 Bearbeiten



### 7.1 Bruch, Verbinden



#### Bruch

In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Bruch, Verbinden** → **Bruch** wählen.



 
In der Folge muss entschieden werden ob **Geometrien** oder **NC-Pfade** aufgebrochen werden.

**Einzel** heißt eine Geometrie an einem bestimmten Punkt aufbrechen.

**Mit Schneidgeometrie** bedingt, dass zwei Geometrien sich schneiden, wobei die eine Geometrie als Grenze dient an deren Schnittpunkte die andere Geometrie aufgebrochen wird.

#### Einzel:


In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:



Den Punkt mittels Objektfänge oder mittels Koordinatenangabe bestimmen.

#### Mit Schneidgeometrie:

 In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:



Die Schneidgeometrie ist die Geometrie, die als Grenze dient.  
Die Geometrien die als Grenze dienen anwählen und mit ESC beenden.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:




Die Geometrien zum Aufbrechen wählen und mit ESC beenden.  
Am Schnittpunkt wo die Geometrie aufgebrochen wurde zeigt sich ein weißes Kreuz.



#### Bruch alles

 In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Bruch, Verbinden** → **Konturzug aufbrechen** wählen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:



Die gewählten Geometrien werden nach dem Beenden mit ESC in die einzelnen Elemente aufgebrochen.



## Bearbeiten



**Verbinden** In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Bruch, Verbinden** → **Verbinden** wählen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

VERBINDEN: Wähle Geometrie/NC-Pfade	Vorher	<ESC> Beenden	Alle
-------------------------------------	--------	---------------	------

Die Geometrien die verbunden werden sollen anwählen und mit ESC beenden.

## 7.2 Löschen



**Schritt zurück** In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeile **Rückgängig: Eingabe** wählen.

Ein Fenster mit der Auflistung der Funktion die Rückgängig gemacht werden soll erscheint und muss mit **OK** oder **Abbrechen** bestätigt werden.

Die Anzahl Schritte zurück kann in der Konfiguration bestimmt werden.



**Löschen** In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeile **Löschen** wählen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

LÖSCHEN: Wähle	Vorher	<ESC> Beenden	Alle
----------------	--------	---------------	------

Die zu löschenden Geometrien mit der Maus anklicken und mit ESC beenden. Ein Fenster mit der Auflistung der Anzahl Geometrien die gelöscht werden erscheint und muss mit **OK** oder **Abbrechen** bestätigt werden.

**Alle** bedeutet alles wird gelöscht. **Vorher** bedeutet die Geometrien die vorgängig angewählt wurden werden erneut angewählt.

## 7.3 Verschieben, Kopieren, Versetzen



**Verschieben** In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Verschieben, Kopieren** → **Verschieben** wählen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

VERSCHIEBEN: Wähle	Vorher	<ESC> Beenden	Alle
--------------------	--------	---------------	------

Die Geometrien die verschoben werden sollen anwählen und mit ESC bestätigen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Wähle Basis-Punkt	X	<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	OK
-------------------	---	----------------------	---	----------------------	----

Den Basispunkt mittel Objektfang oder Koordinate eingeben.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Position anpicken oder Koordinateneingabe	X	<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	OK
---	---	----------------------	---	----------------------	----

Die Koordinate des Verschiebungspunktes eingeben oder mittels Objektfang die neue Position bestimmen.





## Bearbeiten

Alle Funktionen in TroCAM bleiben aktiv bis eine neue Funktion gewählt wird oder die aktive mit ESC beendet wird.



### Kopieren


In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Verschieben, Kopieren** → **Kopieren** wählen.

Die weiteren Schritte entsprechen denen vom Verschieben nur dass hier eine Kopie der Geometrien entsteht.



### Versetzen

In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Bruch, Verbinden** → **Versetzen** wählen.

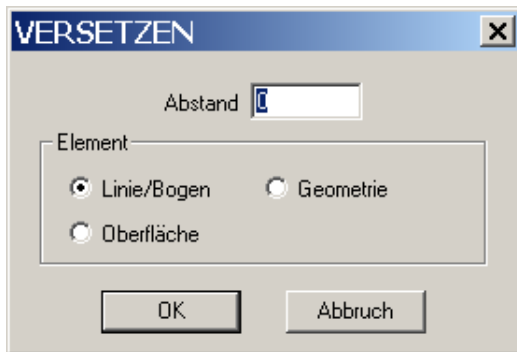

Beim Versetzen wird eine Geometrie um einen definierten **Abstand** versetzt. Das Original bleibt erhalten

Es können einzelne Elemente, zusammenhängende Geometrien oder Oberflächen versetzt werden.

Einzelne Elemente werden beim Versetzen als Konstruktions-Elemente erzeugt.

Linie/Bogen:

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

VERSETZEN: Wähle

Die Linie oder den Bogen der versetzt werden soll anwählen. Es kann nur ein Element gewählt werden.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Auf welche Seite versetzen

Mit dem Mauszeiger auf die Seite klicken auf der das versetzte Element liegen soll.

 
Geometrie:

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

VERSETZEN: Wähle

Eine Geometrie die versetzt werden soll anwählen. Es kann nur eine Geometrie gewählt werden.

In der Befehlszeile steht die Aufforderung:



Mit dem Mauszeiger auf die Seite klicken auf der die versetzte Geometrie liegen soll, oder über die Koordinateneingabe die Seite bestimmen.



## 7.4 Drehen, Spiegeln



### Drehen

In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Verschieben, Kopieren**  
→ **Drehen** wählen.

In der **Befehlszeile** stehe die Aufforderung:

DREHEN: Wähle	Vorher	<ESC> Beenden	Alle
---------------	--------	---------------	------

Geometrien zum Drehen anwählen und mit ESC bestätigen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Wähle Basis-Punkt	X	<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	OK
-------------------	---	----------------------	---	----------------------	----

Die Koordinate vom Drehpunkt eingeben

In der **Befehlzeile** steht die Aufforderung:

VERDREH-Winkel (UZ -)	<input type="text"/>	OK
-----------------------	----------------------	----

Der Winkel für eine Drehung im Uhrzeigersinn muss mit einem vorangestellten Minuszeichen eingegeben werden.



### Spiegeln

In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeilen **Verschieben, Kopieren**  
→ **Spiegeln** wählen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

SPIEGELN: Wähle	Vorher	<ESC> Beenden	Alle
-----------------	--------	---------------	------

Geometrien zum Spiegeln anwählen und mit ESC bestätigen.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Erster Punkt der Spiegel-Achse	X	<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	OK
--------------------------------	---	----------------------	---	----------------------	----

Zum Spiegeln muss eine Achse definiert werden um diese die Geometrien gespiegelt werden. Wenn der erste Punkt festgelegt wurde kommt die Aufforderung den zweiten Punkt der Achse einzugeben:

Zweiter Punkt der Spiegel-Achse	X	<input type="text"/>	Y	<input type="text"/>	OK
---------------------------------	---	----------------------	---	----------------------	----

Anschließend erscheint ein Fenster mit der Frage ob das Original behalten werden soll. Ja heißt es wird eine spiegelbildliche Kopie des Originals erzeugt. Nein heißt das Original wird gespiegelt. In beiden Fällen wird das Spiegelbild um die Spiegelachse gedreht.




## 7.5 Element-Typ ändern



**Ändern**

In der Menüleiste **Bearbeiten** die Zeile **Element-Typ ändern** wählen.

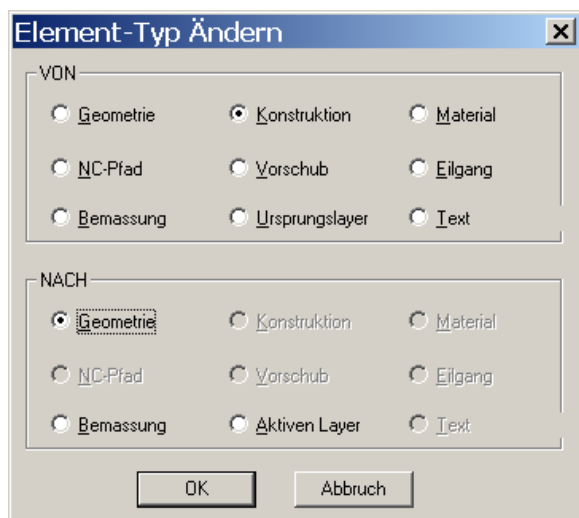

Diese Tabelle ermöglicht es ein bestehendes Element in ein anders Element umzuwandeln. Z.B. kann ein Konstruktions-Element in eine Geometrie umgewandelt werden. Elemente können vom Ursprungslayer in den aktiven Layer verschoben werden.

Text als Fonts kann in Geometrie umgewandelt werden usw.



## 8 CAD Datei importieren



Mit den Formaten DXF, DWG können Zeichnungen aus anderen CAD Systemen in TroCAM eingelesen werden.

DXF ist ein weit verbreitetes, normiertes Dateiformat für digitalisierte Zeichnungen im 2D Format.

DWG ist das Format welches von AutoCAD ausgegeben wird.

### 8.1 Datei importieren

In der Menüleiste **Datei** die Zeile **CAD-Datei laden...** anwählen.

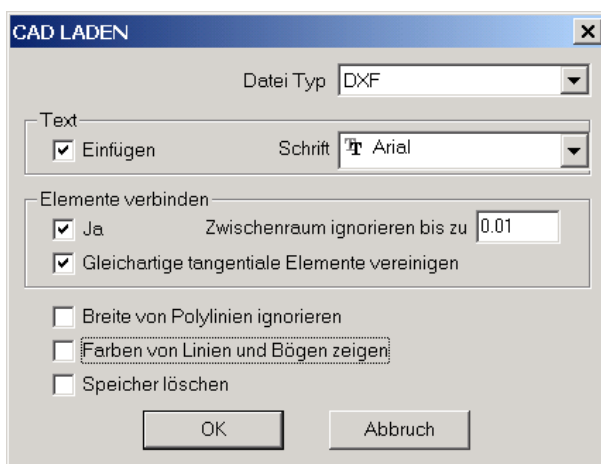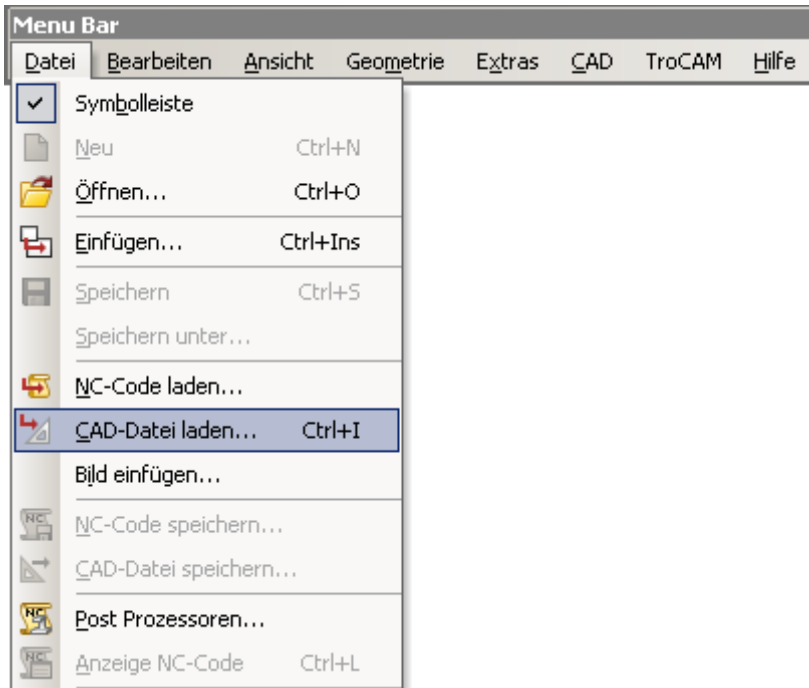

**Text** wird nicht als Geometrie übernommen und muss als Schriftart definiert werden.


Mit **Elemente verbinden** können unerwünschte Unterbrechungen in den Linien mit der entsprechenden Toleranzwahl verhindert werden.



## 8.2 Splines zu Linien/Bögen Konvertieren (Nur für Advanced Version)

Splines in der Zeichnung sind braun anstatt dem üblichen grün für Linien und Bögen. Wenn sich Splines in der Zeichnung befinden, müssen diese in Linien und Bögen konvertiert werden bevor sie als Maschinenpfad zu verwenden sind.

In der Menüleiste **Geometrie** → **Splines** → **Konvertieren Spline in Linien/Bögen** anwählen

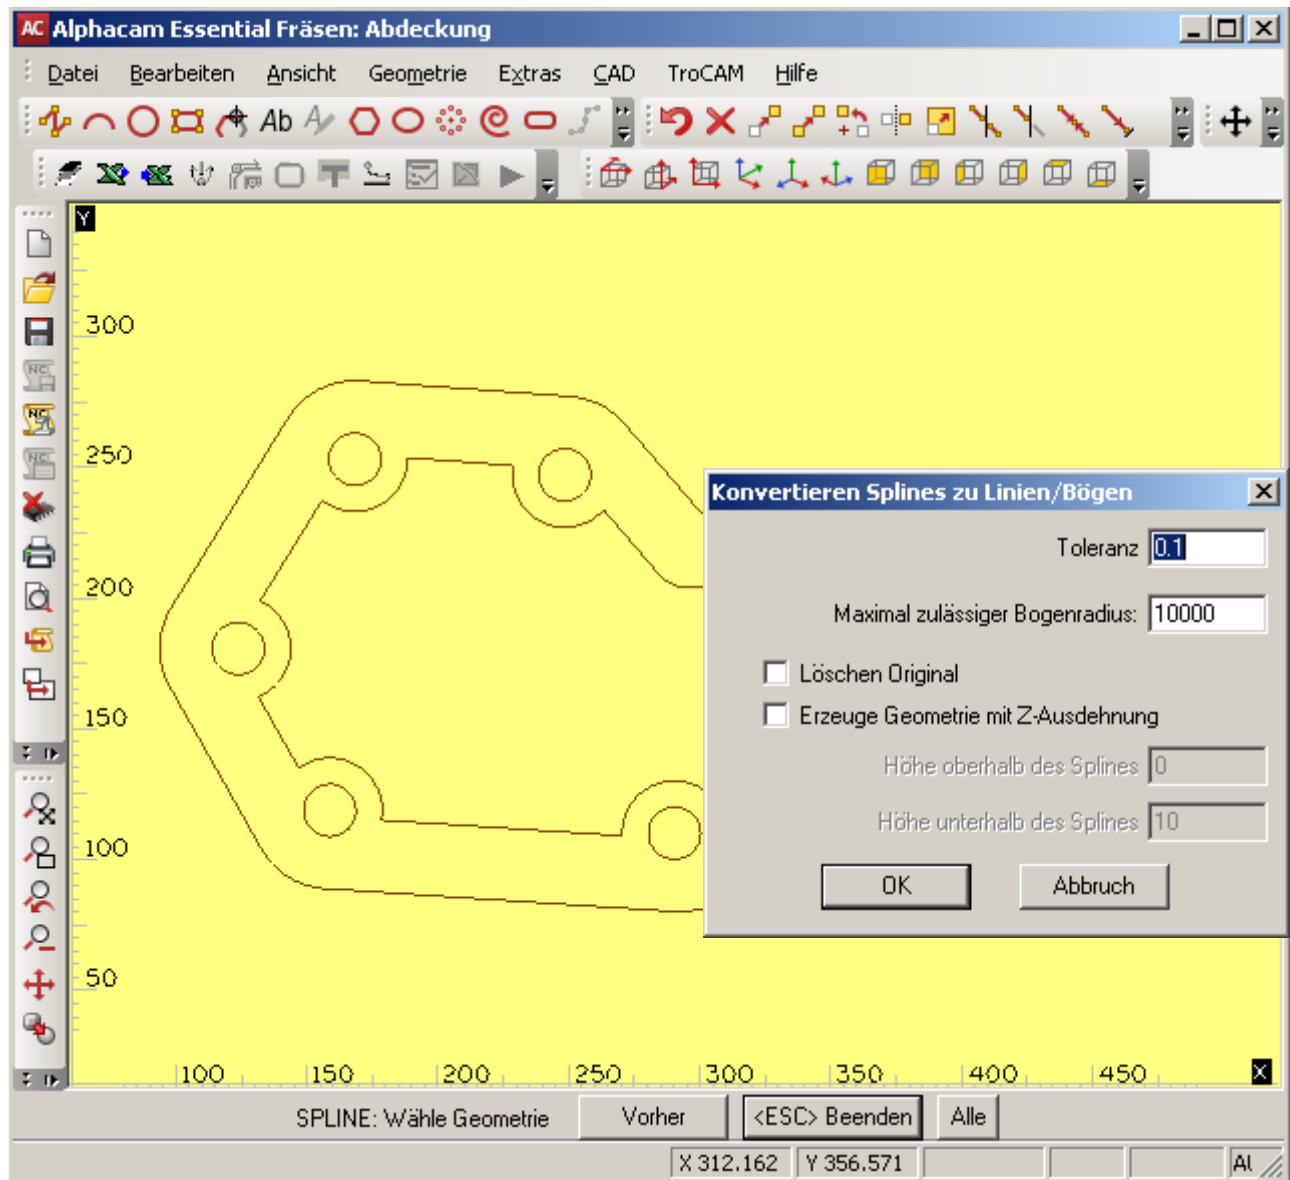

Ändern Sie die Toleranz auf 0.001 und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf **Alle** in der Befehlszeile und Bestätigen Sie mit **Beenden** oder ESC.

Kontrollieren Sie ob die Transformierung in Ordnung ist.

Wenn nicht, variieren Sie die Toleranz z.B. auf 0.01 oder 0.001.

Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, löschen Sie die Splines.




## 9 Laser Funktionen und TroCAM Leiste

Die TroCAM Funktionen sind als Symbolleiste und in der Menüleiste zu finden.

Bedienung mittels Symbolleiste



oder Windows Menü

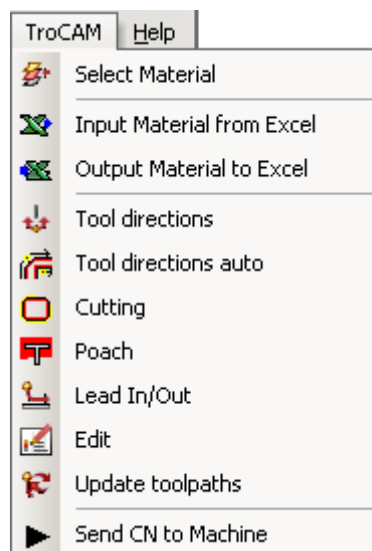

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Funktionen.



## 9.1 Erstellung und Auswahl von Materialien in der Materialdatenbank

TroCAM bietet eine Datenbank zum Speichern von Materialien. Zum Erstellen und Speichern von Materialien wie folgt vorgehen:



### Material auswählen

In der Menüleiste **TroCAM** → **Material auswählen** anwählen.

The screenshot shows the 'Material wählen TROTEC' dialog box with a list of material groups on the left and a list of materials on the right. The 'Materialgruppe' list includes: acryl, alphacamschulung, alu anodized, azetat, Buche, Cardboard, CONXCOURS\_TEST, Corean, daumen\_4mm, folie, furnier, Holz, Kunststoff, laminat, leder, Mais, MDF, Metal, and pressspan. The 'Materialname' field is empty. The 'Materialdicke [mm]' field is set to 0. The 'Schnittspaltbreite [mm]' field is set to 0. The 'Laserleistung [0-100 %]' field is set to 0. The 'Laserleistungskorrektur [0-100 %]' field is set to 0. The 'Geschwindigkeit [max. 60000 mm/min]' field is set to 0. The 'Laserfrequenz [1000-10000 Hz]' field is set to 0. The 'Gas typ' field is set to 0. The 'Auswählen' button is highlighted.

The 'Materialgruppe' list is shown in a separate window, listing: folie, furnier, Holz, Kunststoff, laminat, leder, Mais, MDF, Metal, pressspan, pressspan\_reso, resopal, and seitzb\_test. The 'Auswählen' button is highlighted.

The 'Neu Materialgruppe' dialog box is also shown, with a text field for 'Materialgruppenname' and 'OK' and 'Abbruch' buttons.

Um eine neue Materialgruppe zu erstellen auf NEU klicken ohne eine bestehende Materialgruppe anzuwählen. Im Fenster Materialgruppe erneut auf NEU klicken und einen Namen vergeben.

Um ein neues Material zu erstellen die gewünschte Materialgruppe auswählen und auf NEU klicken. Im rechten Bereich die Materialeinstellungen vornehmen und auf SPEICHERN klicken.

Für jede Materialgruppe wird ein Ordner und für jedes Material eine Datei angelegt.



Um ein Material zu wählen, die Materialgruppe und den Materialnamen wählen und auf AUSWÄHLEN klicken.

The dialog box 'Material wählen TROTEC' contains two main sections. On the left, there is a list of material groups ('Materialgruppe') with 'acryl' selected. To the right of this list is a text field for 'Materialname' containing 'alphacamschulung1'. On the right side of the dialog, there are several input fields for laser parameters: 'Materialdicke [mm]' (1), 'Schnittspaltbreite [mm]' (0.2), 'Laserleistung [0-100 %]' (40), 'Laserleistungskorrektur [0-100 %]' (10), 'Geschwindigkeit [max. 60000 mm/min]' (50000), 'Laserfrequenz [1000-10000 Hz]' (10000), and 'Gas typ' (0). At the bottom, there are buttons for 'Ändern', 'Neu', 'Löschen', 'Auswählen', and 'Abbruch'.

## 9.2 Import und Export von Materialdaten mit Excel



**Material Import** In der Menüleiste **TroCAM** → **Material Import aus Excel** anwählen.

Navigieren Sie zu dem Excel File mit Materialdaten und importieren sie diese. Eine Beispiel-Tabelle ist hier abgebildet:

The screenshot shows a Microsoft Excel window titled 'Microsoft Excel - Materialtabelle\_DE.xls'. The active sheet is 'TROTEC2' and the selected cell is 'TROTEC'. The table contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	TroCAM	TROTEC								
2	Materialgruppe	Parameter >>>	Materialdicke [mm]	Bearbeitungsart	Schnittspaltbreite [mm]	Laserleistung [0-100 %]	Laserleistungs korrektur [0-100 %]	Geschwindigkeit [max. 60000 mm/min]	Laserfrequenz [1000-10000 Hz]	Gas typ
3	acryl	200w_3mm	8	Schneiden	0,7	100	12	2000	10000	1
4	acryl	200w_3mm_2	8	Schneiden		100	12	2000	10000	1
5	acryl	acryl10mm	20	Schneiden	0,6	80	35	800	1000	1
6	acryl	acryl15mm	15	Schneiden	0,2	100	12	1200	1000	1



**Material Export** In der Menüleiste **TroCAM** → **Material Export nach Excel** anwählen

Eine Excel Tabelle mit den Namen der Materialgruppen und Materialnamen und den zugehörigen Parametern wird wie oben abgebildet erstellt.



## 9.3 Werkzeug Orientierung




**Testwerkzeug** In der Menüleiste **Ansicht → Anzeige Optionen - Testwerkzeug** anwählen

Für jeden Werkzeug Pfad werden Pfeile angezeigt, die die Richtung und Seite des Werkzeuges (Laser Strahl) anzeigen.



**Werkzeug Orientierung** In der Menüleiste **TroCAM → Werkzeug Orientierung** anwählen

Definiert die Seite der Geometrie an der der Laserstrahl entlangfährt.

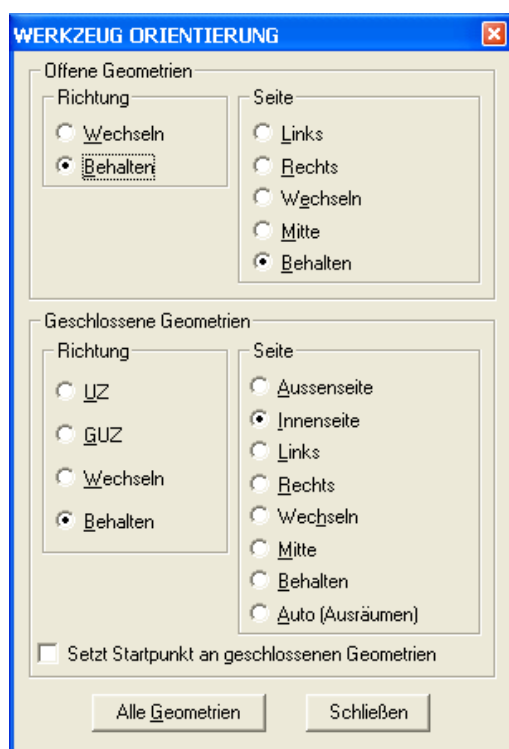

Offenen Geometrien haben unterschiedliche Start- und Endpunkte

Bei geschlossenen Geometrien ist die Koordinate vom Start- und Endpunkt gleich.

### Setzt Startpunkt

Mit aktivem Kontrollkästchen kann der Startpunkt an einer geschlossenen Geometrie bestimmt werden. Bei offener Geometrie muss das Kontrollkästchen deaktiviert sein.



**Auto Werkzeug Orientierung** In der Menüleiste **TroCAM → Auto Werkzeug Orientierung** anwählen

Die Software berechnet die Werkzeugpfade automatisch. Bei Verwendung dieser Funktion auf komplexere Werkzeugpfade die erstellten Pfade immer überprüfen. Wenn nötig, müssen manuelle Änderungen mit der zuvor beschriebenen Funktion Werkzeug Orientierung vorgenommen werden.



## 9.4 Werkzeugpfade erstellen



### Schneiden

In der Menüleiste **TroCAM** → **Schneiden** anwählen

In diesem Bearbeitungs-Fenster können die Einstellungen zum Schneiden der Geometrien vorgenommen werden. Es kann ein anderes Material ausgewählt oder die Einstellungen des Materials direkt in diesem Fenster angepasst werden. Die Änderungen in diesem Fenster werden nicht in der Materialdatenbank gespeichert sondern sind nur für den aktuellen Prozess gültig.

**Bearbeitung**

Beab.-Nr. 1

**Geometrien**

- ☒ Alle
- ☐ Anwählen
- ☐ Abschnitt

**Außenecken**

- ☒ scharfkantig
- ☐ Schleife

**ALPHACAMSCHULUNG1**

Schleifen Radius: 0

Laserleistung [0-100 %]: 40

Laserleistungskorrektur [0-100 %]: 10

Geschwindigkeit [max. 60000 mm/min]: 50000

Laserfrequenz [1000-10000 Hz]: 10000

Gas typ: 0

OK Material wählen Abbruch

#### Alle:

Alle Geometrien werden mit den unten stehenden Parametern bearbeitet.

#### Anwählen:

Die Geometrien die bearbeitet werden sollen, müssen manuell angewählt werden.

#### Abschnitt:

Es wird nur ein Teilbereich von einer Geometrie bearbeitet.

#### Schleife:

Mit Schleife wird die Schnittqualität an den Ecken verbessert.

Editierbare Parameter vom angewählten Material.



### Ausräumen

In der Menüleiste **TroCAM** → **Ausräumen** auswählen

In diesem Bearbeitungs-Fenster können die Einstellungen zum Ausräumen der Geometrien vorgenommen werden. Es kann ein anderes Material ausgewählt oder die Einstellungen des Materials direkt in diesem Fenster angepasst werden. Die Änderungen in diesem Fenster werden nicht in der Materialdatenbank gespeichert sondern sind nur für den aktuellen Prozess gültig.

Die Einstellung von Schritt und Winkel können einige Erfahrung und Tests benötigen.

Bearbeitung

Beab.-Nr. 1

Geometrien

☒ Alle
 ☐ Anwählen
 ☐ Abschnitt

Schritt 0.5

Winkel 45

COLORCAST\_3MM

Schleifen Radius: 0

Laserleistung [0-100 %] 10

Laserleistungskorrektur [0-100 %] 30

Geschwindigkeit [max. 60000 mm/min] 600

Laserfrequenz [1000-10000 Hz] 10000

Gas typ 1

OK

Material wählen

Abbruch



## 9.5 An- und Abfahren



### An- und Abfahren

In der Menüleiste **TroCAM** → **An- und Abfahren** auswählen

Das "An-/ Abfahren" Fenster öffnet sich.

Wählen Sie separat die Einstellungen für „Einfahren“ und „Rausfahren“. Sie können den Typ des Ein- und Ausfahrens wählen (gerade Linie oder Bogen) und passend dazu die Länge der Linie oder den Radius und den Anfahrwinkel des Bogens.

Klicken Sie auf OK und wählen Sie die gewünschten Geometrien an oder klicken Sie auf OK in der Befehlszeile.

Klicken Sie auf Beenden oder drücken Sie ESC um den Befehl zu bestätigen.

## 9.6 Schneidreihenfolge ordnen (manuell/automatisch)

123



### Reihenfolge

In der Menüleiste **Bearbeiten - Startpunkt, Reihenf. - Reihenfolge** anwählen






Wählen Sie „Geometrien“ und „Auto“ um eine automatische Sortierung vorzunehmen.  
Um die Reihenfolge manuell zu bestimmen, wählen Sie „Manuell“ und wählen Sie die einzelnen Geometrien in der Reihenfolge an wie sie abgearbeitet werden sollen.

## 9.7 Werkzeugpfad bearbeiten



**Ändern** In der Menüleiste **TroCAM** → **Ändern** anwählen.

Markieren Sie einen Werkzeugpfad und klicken Sie auf „Ändern“ um die Einstellungen der Bearbeitung zu ändern. Um die Reihenfolge der Pfade zu ändern markieren Sie einen Pfad und klicken Sie auf den nach oben – oder nach unten Pfeil im rechten Bereich

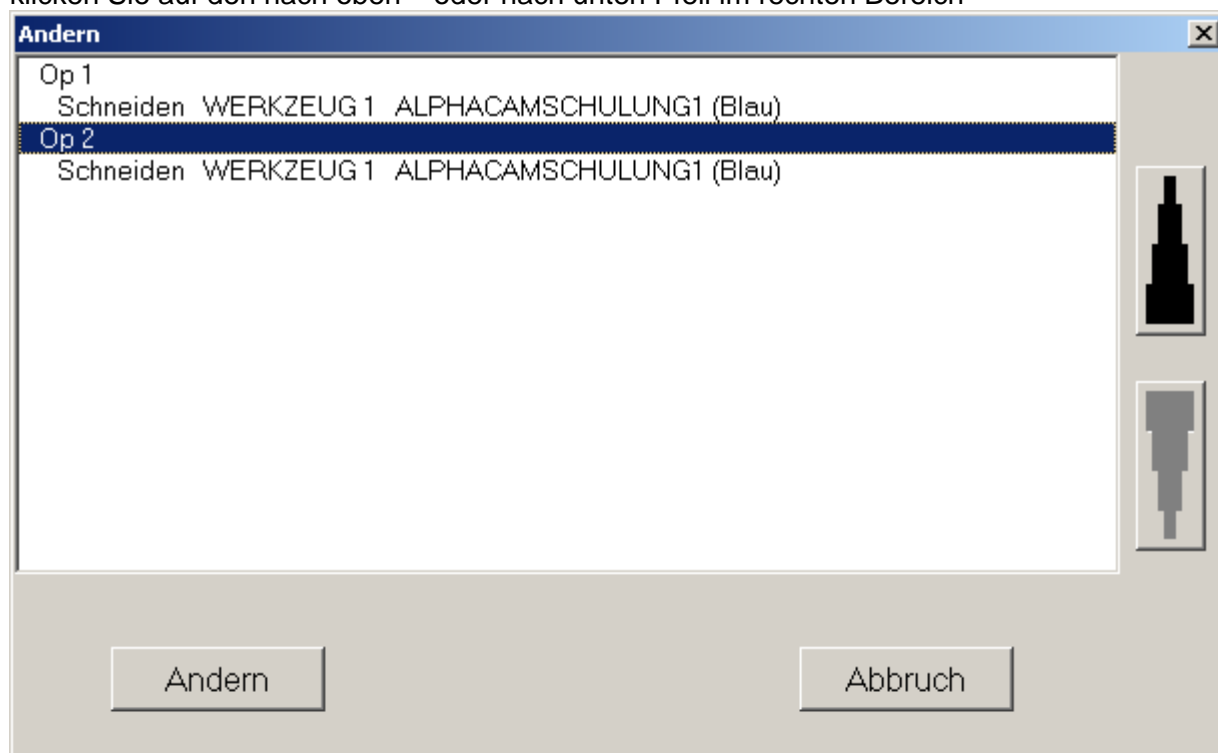

## 9.8 Update NC-Pfade



**Update NC-Pfade**

In der Menüleiste **TroCAM** → **Update NC-Pfade** anwählen.

Mit dieser Funktion werden alle Werkzeugpfade an die Änderungen von Geometrien angepasst..

## 9.9 Starten der Bearbeitung

**Bearbeitung starten** In der Menüleiste **TroCAM** → **Bearbeitung starten** anwählen.

Das NC-Programm wird direkt zur Maschine gesendet.

Die Einstellungen für die Datenübertragung müssen in AlphaEDIT vorgenommen werden.

Wählen Sie ihre **Maschine** und damit den passenden Post Prozessor für Ihr Gerät.



### IPC-Konfiguration

Klicken Sie auf diesen Button wenn Sie die Einstellungen von IPC ändern müssen. Für Details bitte den Abschnitt *Trotec IPC (Intelligent Path Control – Intelligente Pfad Regelung)* auf Seite 49 heranziehen.

### Koordinate

Wählen Sie „Relativ“ um die Geometrie mit 0/0 des TroCAM Zeichnungsfeldes an der aktuellen Position des Laserkopfes zu bearbeiten.

Die **Home-Position** auf die der Laser nach Jobende verfahren soll kann zusätzlich definiert werden.



**NC-Pfad speichern** – mit Klick auf diesen Button können Sie die generierten Pfade abspeichern sodass Sie jederzeit ohne weitere Bearbeitung wieder abgearbeitet werden können.

Stellen Sie sicher, dass der Laser auf das Material fokussiert und der Laserkopf auf der gewünschten Position ist bevor Sie auf klicken.



NC Code generieren und senden

Bei dieser Funktion wird das Programm „findLaser“ gestartet und die Übertragungs- Parameter werden in Alphaedit eingetragen.



Letzten NC-Code nochmals senden

Bei dieser Funktion wird das NC-Programm direkt an die Maschine geschickt, ohne den Aufruf von „findLaser“.




## 10 Schachtelmodul

### 10.1 TroCAM

Zeichnen Sie zuerst ein „Schachtelblatt“ in dem die einzelnen Teile geschachtelt werden sollen. Dieses Blatt kann ein Rechteck sein das der Arbeitsfläche entspricht oder ein anderes Objekt das zum Beispiel dem Material entspricht.

Zeichnen Sie dann die Teile die geschachtelt werden sollen und fahren Sie wie folgt fort:

Schachteln: In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Schachtelmodul** wählen.

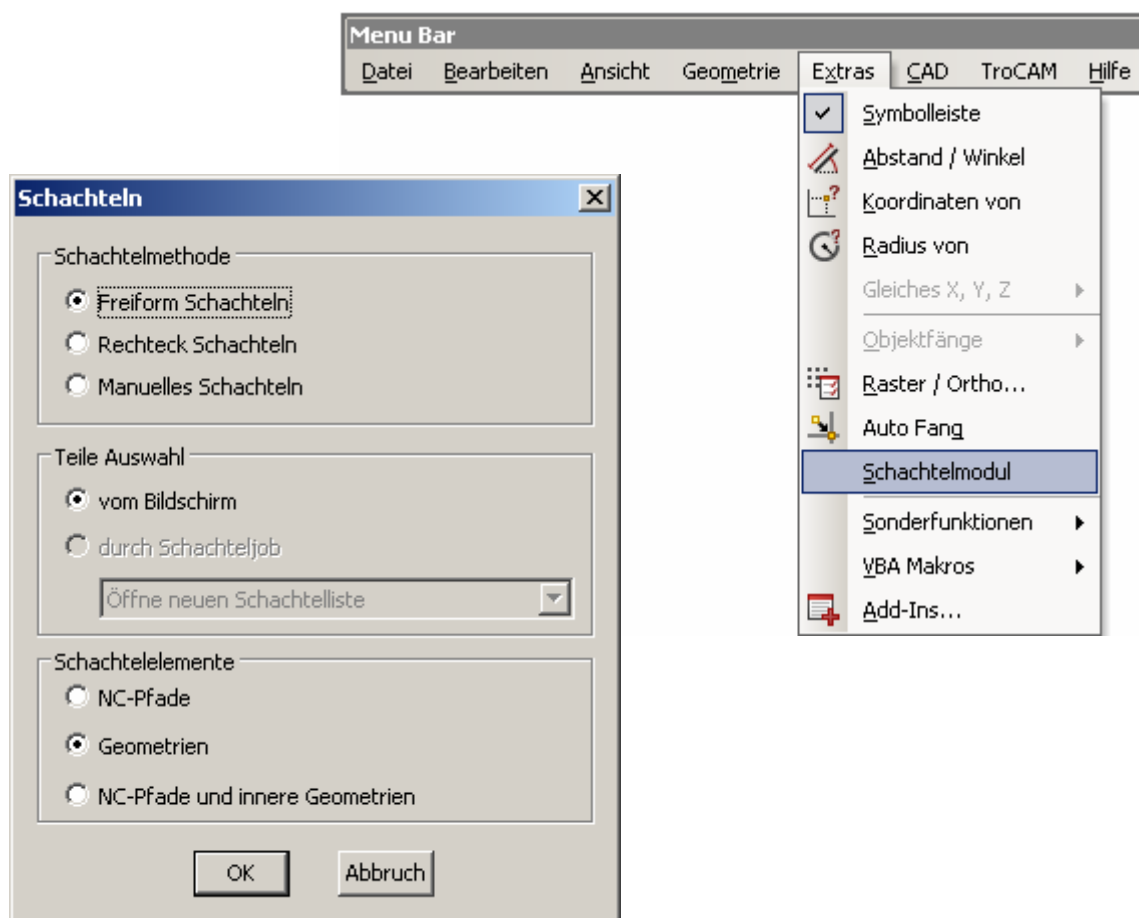

Wählen Sie die gewünschte Schachtelmethode und definieren Sie ob NC-Pfade, Geometrien oder beides geschachtelt werden soll. Klicken Sie auf OK.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Wähle Schachtelteil (Fenster oder Anklicken), <ESC>=Beenden

Klicken Sie auf das erste Teil das geschachtelt werden soll.

Definieren Sie die Parameter für das Schachtelteil

**Drehen im Intervall von:** Das Teil wird so oft um den vorgegebenen Wert gedreht, bis die beste Position gefunden wurde.

**Drehen um gegebene Winkel:** Das Teil wird der Reihe nach um die angegebenen Winkel gedreht, bis die beste Position gefunden wurde.

**Versuche Teil zuerst zu drehen:** Normalerweise wird das erste Teil in seiner Originalposition verschachtelt. Mit dieser Option werden gedrehte Teile zuerst eingesetzt.

**Priorität (1=Höchste):** Die Teile mit höchster Priorität werden zuerst verschachtelt, dann folgen Teile mit weniger großer Priorität wie z. B. 2, 3, etc.

Wählen Sie weitere Teile und gehen Sie wie oben beschrieben vor bis alle Teile ausgewählt und definiert sind. Klicken Sie dann auf ESC.

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung:

Wähle Schachtelblatt, <ESC>=Beenden

Das Schachtelblatt auf der Zeichnungsfläche anklicken. Wenn mehrer Schachtelblätter zur Auswahl stehen, wird die Priorität für die Verschachtelung gemäß der Reihenfolge wie sie angewählt werden festgelegt. Definieren Sie die Schachtelblatt Parameter.

Die Aufforderung **Wähle weiteres Schachtelblatt** muss mit ESC beendet werden, sobald alle Schachtelblätter gewählt sind.



Definieren Sie die Schachtelparameter

**NC Code:** Unterprogramm generiert kürzere NC- Programme. Bei Steuerungen mit wenig Speicher kann so ein „dripp feeding“ möglicherweise umgangen werden.

**Schachtelrichtung:** Gibt an von welcher Seite bzw. welcher Ecke aus die Verschachtelung beginnen soll.

**Suchauflösung für Schachteln:** Definiert ein Gitter in Zoll Maß, in dem die Teile vor dem Verschachteln und vor der Platzierung anhand der Parameter platziert werden. Die Suchauflösung sollte nicht größer als 20% vom kleinsten Mass sein. Ein zu kleines Gitter ergibt längere Rechenzeiten ohne wesentliche Verbesserung der Ausnützung.

**Besondere Funktionen:** Bei den folgenden Optionen ist zu berücksichtigen, ob nur Geometrien oder NC-Pfade verschachtelt werden.

**Einzelteile gruppieren:** Normalerweise werden Teile die aus mehreren Geometrien bestehen als Gruppe angelegt. Ein Teil das nur aus einer Geometrie besteht, wird nicht als Gruppe definiert. Mit dieser Option werden jedoch auch diese Teile als Gruppe angelegt.

**Entferne Gruppen:** Mit dieser Option werden keine Gruppen definiert. Jede Geometrie wird einzeln aufgelistet.

**Erst Bohren dann Innenbearbeitungen:** Alle Bohrungen werden zuerst ausgeführt, gefolgt von den Bearbeitungen innerhalb des Teils.

**Gesamtes Teil zusammen bearbeiten:** Dadurch wird jedes Teil fertig bearbeitet bevor das nächst Teil bearbeitet wird. Dies wird gebraucht in Zusammenhang mit „Erst Bohren dann Innenbearbeitung“ und NC- Code Linear.





**Halbautomatik:** Mit dieser Option wird ein neues Dialogfenster geöffnet in dem alle Teile aufgelistet sind. Jedes Teil kann manuell in die Schachtelplatte gelegt werden. Jedes platzierte Teil wird von der Liste entfernt.

**Kopiere erste Reihe/Kolonne:** Das wird dann angewendet wenn die Verschachtelung in Streifen erfolgen soll.

**Neuzeichnen unterdrücken:** Normalerweise werden gewisse Fortschritte in der Optimierung auf dem Bildschirm aktualisiert. Mit dieser Option wird erst nach beendeter Optimierung der Bildschirm aktualisiert.

**Sortiere nach Teilen:** Dadurch werden gleiche Teile zuerst Bearbeitet, bevor zum nächsten Teil bearbeitet wird.

**Versuche ALLE Teile zuerst zu drehen:** Normalerweise wird das erste Teil in seiner Originalposition verschachtelt. Mit dieser Option werden gedrehte Teile zuerst eingesetzt.

**Werkzeugwechsel minimieren:** Die Reihenfolge der Bearbeitung wird nach den Werkzeugen ausgerichtet um Werkzeugwechsel zu minimieren.

**Wkz-Mittelpunktsbahn nur in der Platte:** Normalerweise ist die Distanz der Teile zum Plattenrand gemäß dem vordefinierten Wert. Mit dieser Option wird zur Distanz zum Plattenrand noch der Werkzeugdurchmesser hinzugezählt.


Mit Bestätigung durch OK wird der Schachteljob erstellt.



## 10.2 TroCAM Nesting Upgrade



Verschachteln: In der Menüleiste **Extras** die Zeile **Schachtelmodul** wählen.

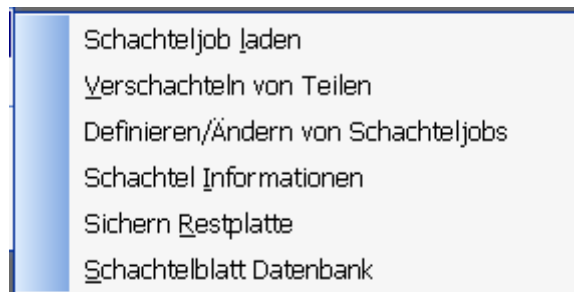

Eine bereits erstellte Liste neu aufrufen.


Neue Liste zum Verschachteln erstellen.

Schachtelblätter definieren und anwählen

Im Projektmanager unter dem Register **Schachteln** stehen einige der Funktionen ebenfalls zur Verfügung.



### 10.2.1 Definieren von neuem Schachteljob:

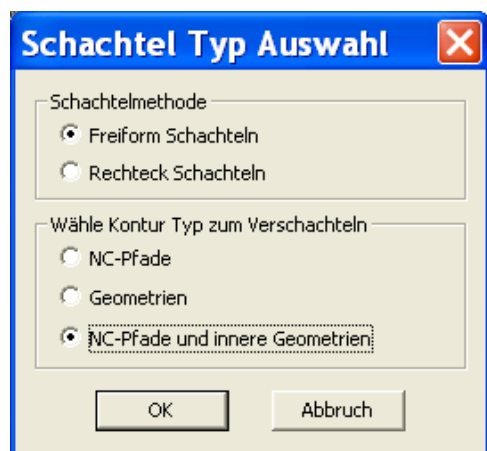

Je nach Form der Teile wird die Methode Freiform oder Rechteck gewählt. Freiform wird für alle Teile die nicht rechteckig sind eingesetzt.




Konturtyp:

**NC-Pfade** Es werden nur die NC-Pfade auf das Schachtelblatt übertragen. Die Geometrien werden nicht auf das Schachtelblatt übertragen.

**Geometrien** Es werden nur geschlossene Geometrien verschachtelt.


**NC-Pfade und innere Geometrien** Es werden die NC-Pfade zusammen mit den Geometrien verschachtelt.

Nach der Bestätigung kann eine Liste von Dateien zu einem Schachteljob zusammengestellt werden (Beispiel Licomdir\Tutorial\NestLetters\).

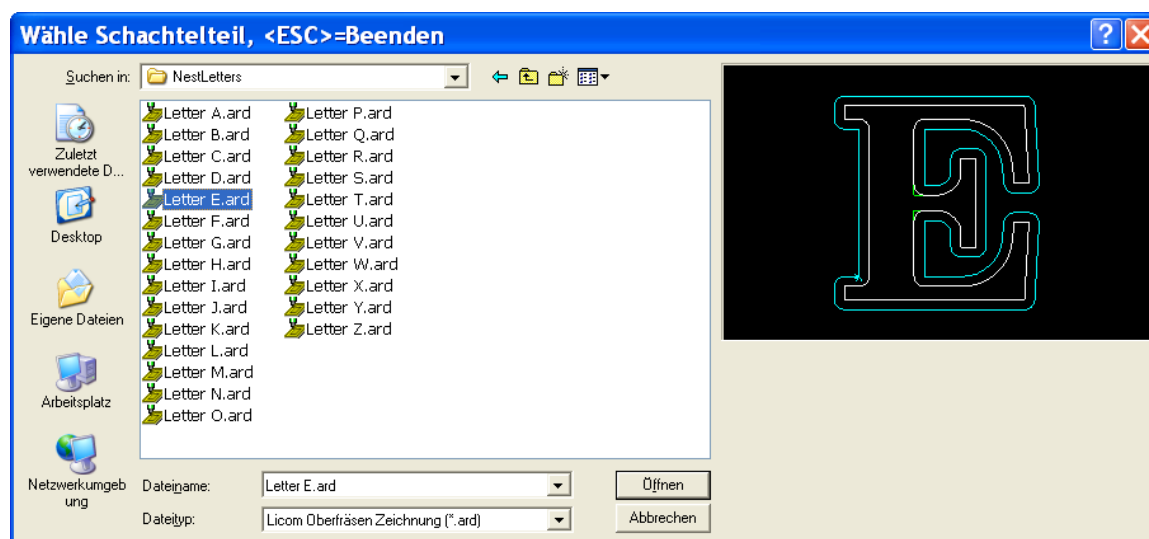

Mit Strg-A kann die ganze Liste angewählt werden.

Jedes Teil bzw. alle gewählten Teile werden mit den folgenden Parametern definiert.

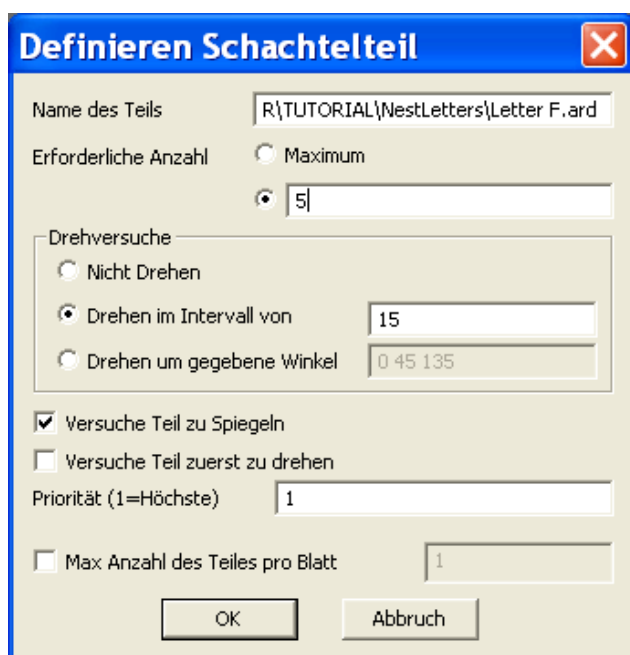

**Drehen im Intervall von:** Das Teil wird so oft um den vorgegebenen Wert gedreht, bis die beste Position gefunden wurde.

**Drehen um gegebene Winkel:** Das Teil wird der Reihe nach um die angegebenen Winkel gedreht, bis die beste Position gefunden wurde.

**Versuche Teil zuerst zu drehen:** Normalerweise wird das erste Teil in seiner Originalposition verschachtelt. Mit dieser Option werden gedrehte Teile zuerst eingesetzt.

**Priorität (1=Höchste):** Die Teile mit höchster Priorität werden zuerst verschachtelt, dann folgen Teile mit weniger großer Priorität wie z. B. 2, 3, etc.



Anschließend werden die Parameter für die Verschachtelung festgelegt.

**NC Code:** Unterprogramm generiert kürzere NC- Programme. Bei Steuerungen mit wenig Speicher kann so ein „dripp feeding“ möglicherweise umgangen werden.

**Schachtelrichtung:** Gibt an von welcher Seite bzw. welcher Ecke aus die Verschachtelung beginnen soll.

**Suchauflösung für Schachteln:** Definiert ein Gitter in Zoll Maß, in dem die Teile platziert werden vor dem Verschachteln und vor der Platzierung anhand der Parameter. Die Suchauflösung sollte nicht größer sein als 20% vom kleinsten Mass. Ein zu kleines Gitter ergibt längere Rechenzeiten ohne wesentliche Verbesserung der Ausnützung.

**Besondere Funktionen:** Bei den folgenden Optionen ist zu berücksichtigen, ob nur Geometrien oder NC-Pfade verschachtelt werden.

**Einzelteile gruppieren:** Normalerweise werden Teile die aus mehreren Geometrien bestehen als Gruppe angelegt. Ein Teil das nur aus einer Geometrie besteht, wird nicht als Gruppe definiert. Mit dieser Option werden jedoch auch diese Teile als Gruppe angelegt.

**Entferne Gruppen:** Mit dieser Option werden keine Gruppen definiert. Jede Geometrie wird einzeln aufgelistet.

**Erst Bohren dann Innenbearbeitungen:** Alle Bohrungen werden zuerst ausgeführt, gefolgt von den Bearbeitungen innerhalb des Teils.





**Gesamtes Teil zusammen bearbeiten:** Dadurch wird jedes Teil fertig bearbeitet bevor das nächst Teil bearbeitet wird. Dies wird gebraucht in Zusammenhang mit „Erst Bohren dann Innenbearbeitung“ und NC- Code Linear.

**Halbautomatik:** Mit dieser Option wird ein neues Dialogfenster geöffnet in dem alle Teile aufgelistet sind. Jedes Teil kann manuell in die Schachtelplatte gelegt werden. Jedes platzierte Teil wird von der Liste entfernt.

**Kleine Teile zuerst schachteln:** wenn diese Option nicht aktiv ist, werden große Teile zuerst verschachtelt.

**Kopiere erste Reihe/Kolonne:** Das wird dann angewendet wenn die Verschachtelung in Streifen erfolgen soll.

**Neuzeichnen unterdrücken:** Normalerweise werden gewisse Fortschritte in der Optimierung auf dem Bildschirm aktualisiert. Mit dieser Option wird erst nach beendeter Optimierung der Bildschirm aktualisiert.

**NICHT abschließend sortieren:**

**Sortiere nach Teilen:** Dadurch werden gleiche Teile zuerst Bearbeitet, bevor zum nächsten Teil bearbeitet wird.


**Versuche ALLE Teile zuerst zu drehen:** Normalerweise wird das erste Teil in seiner Originalposition verschachtelt. Mit dieser Option werden gedrehte Teile zuerst eingesetzt.

**Werkzeugwechsel minimieren:** Die Reihenfolge der Bearbeitung wird nach den Werkzeugen ausgerichtet um Werkzeugwechsel zu minimieren.


**Wkz-Mittelpunktsbahn nur in der Platte:** Normalerweise ist die Distanz der Teile zum Plattenrand gemäß dem vordefinierten Wert. Mit dieser Option wird zur Distanz zum Plattenrand noch der Werkzeugdurchmesser hinzugezählt.

Mit Bestätigung durch OK wird der Schachteljob erstellt.



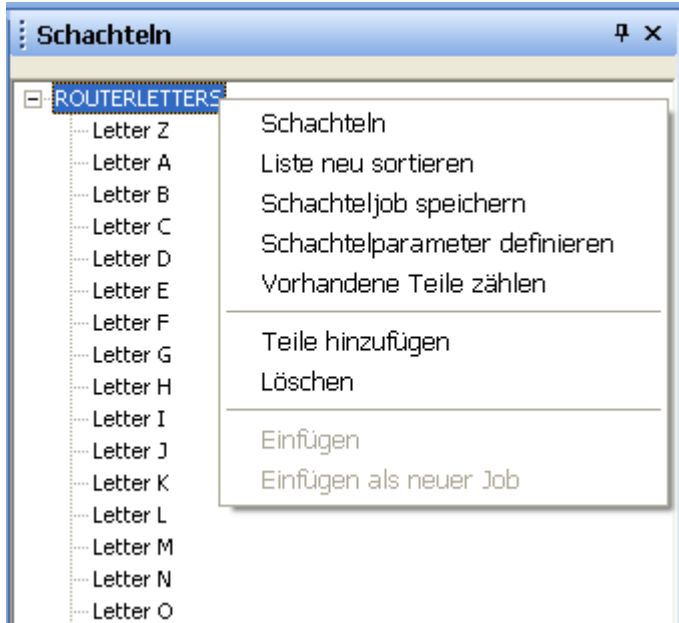

Mit rechtem Mausklick auf den Namen vom Schachteljob erhält man die Funktionen für die Bearbeitung des ganzen Jobs:

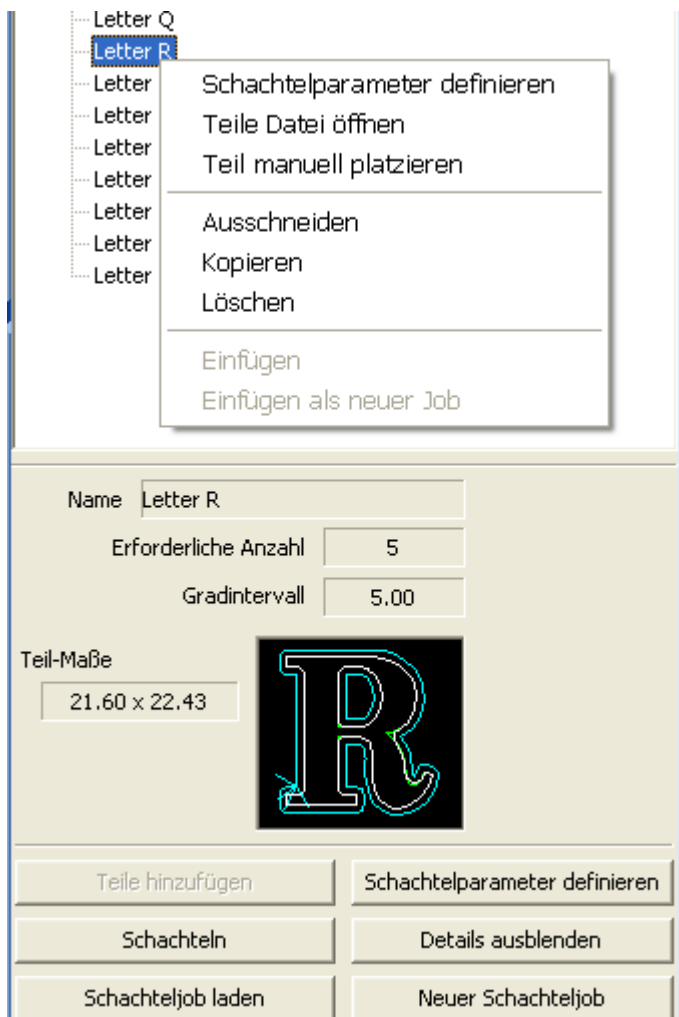

Mit rechtem Mausklick auf den Dateinamen eines Teils erhält man die Funktionen zum Bearbeiten des Einzelteils.

Durch anklicken des Dateinamen im Projektmanager werden die zugehörigen Parameter im unteren Teil vom Projektmanager (Schachteln) angezeigt.


Mittels **Schachtelparameter definieren** können die Parameter von jedem Schachtelteil neu Konfiguriert werden.




## 10.2.2 Schachtelblatt Datenbank:

In der Menüleiste **Extras** die Zeilen **Schachtelmodule** → **Schachtelblatt Datenbank** wählen.

Durch markieren der Zeile **Neue Schachtelblätter** und klicken auf diese Schaltfläche können neue Materialgruppen angelegt werden.

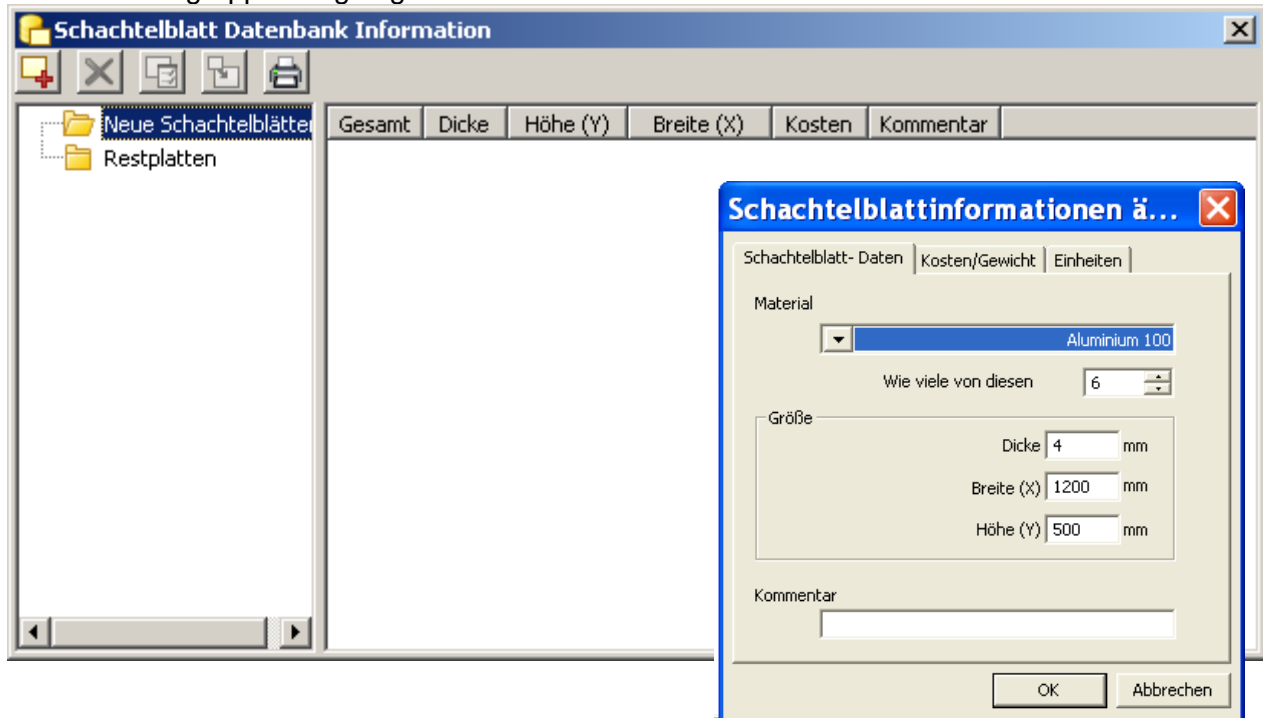



Durch Markieren einer Materialgruppe und klicken auf diese Schaltfläche können neue Untergruppen angelegt werden.

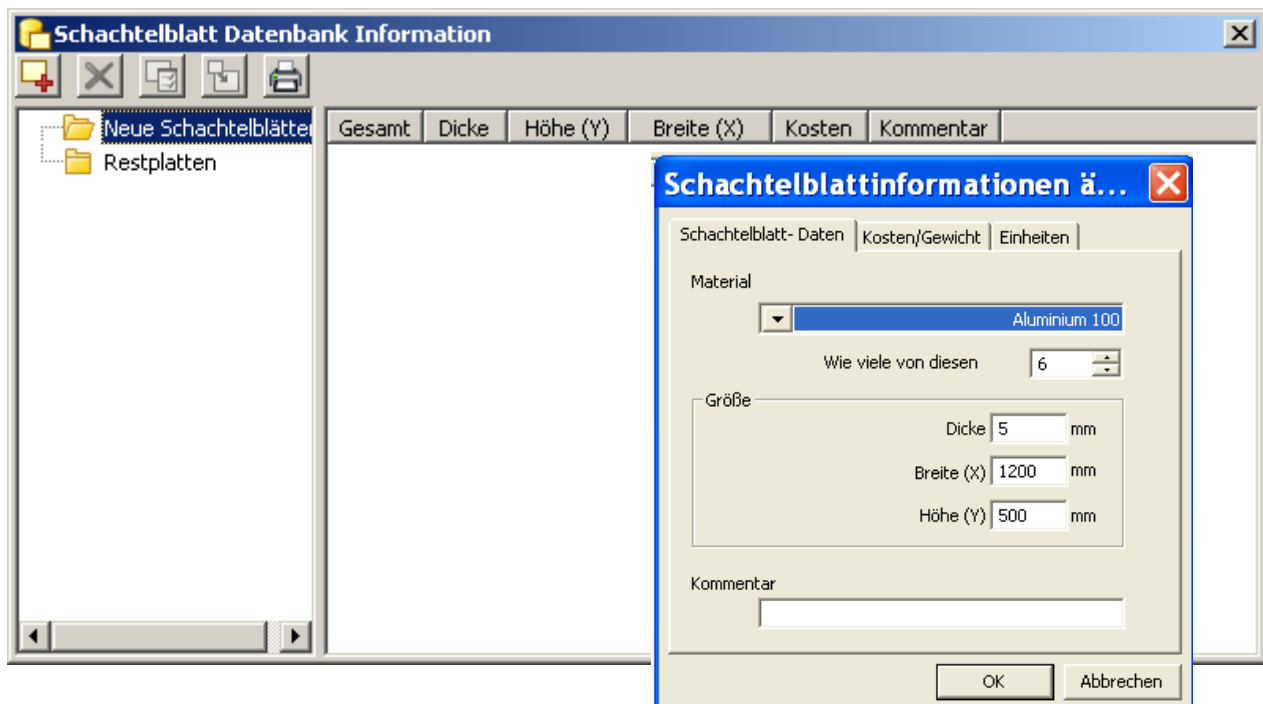

### 10.2.3 Verschachteln von Teilen:

In der Menüleiste **Extras** die **Zeilen Schachtelmodule** → **Schachtelblatt Datenbank** wählen.

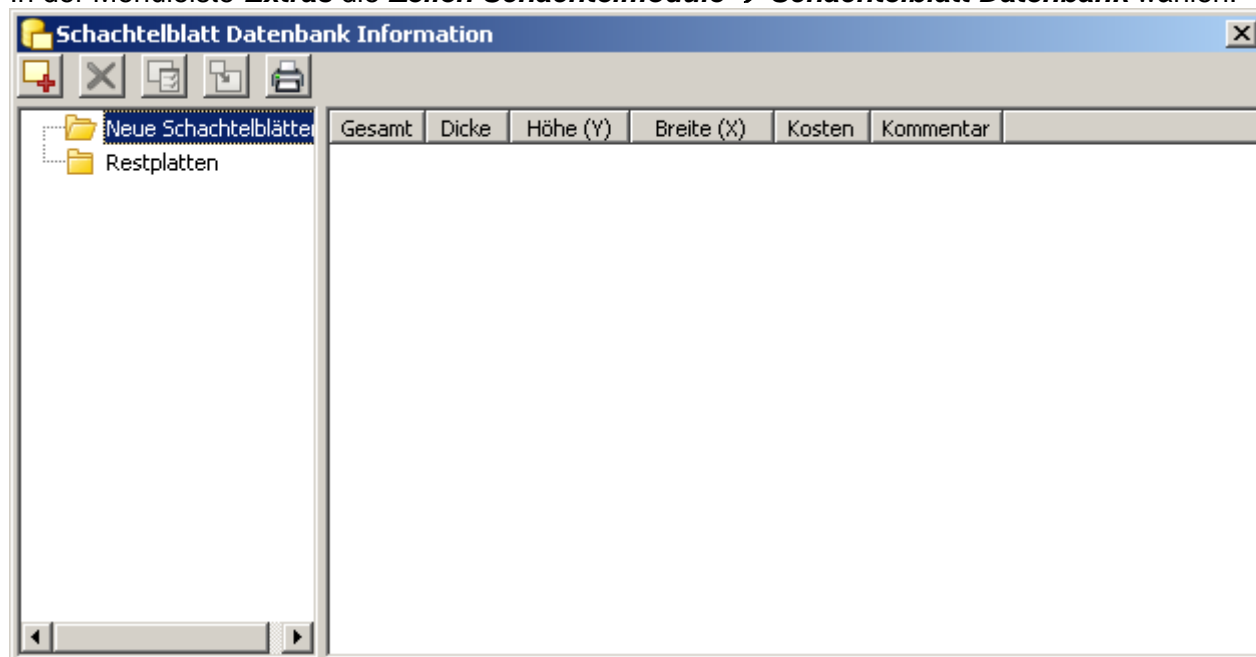


Das Schachtelblatt anwählen und mit Klicken auf diese Schaltfläche  das Schachtelblatt auf die Zeichnungsfläche einfügen. Eventuell den Vorgang wiederholen für weitere Schachtelblätter.

Das Schachtelblatt kann auch in Form eines geometrischen Rechteckes gezeichnet werden.

**Schachteljob laden** über die Menüleiste **Extras** → **Schachtelmodul** oder aus dem Projektmanager.



Für die Verschachtelung den Befehl in der **Menüleiste** **Extras** → **Schachtelmodul** → **Schachteln** anwählen, oder **Schachteln** im Projektmanager anklicken

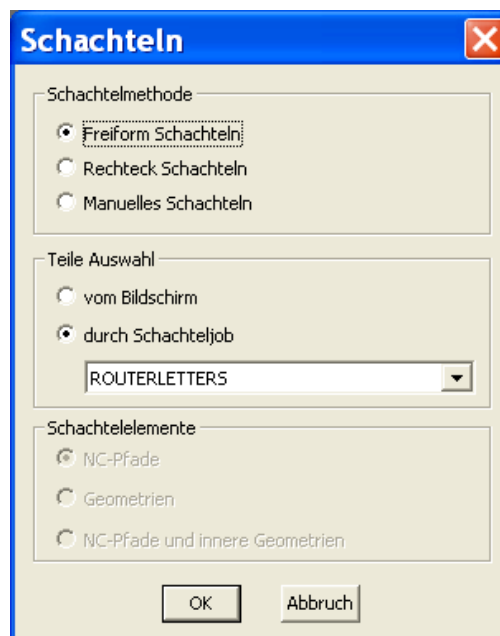

In der **Befehlszeile** steht die Aufforderung

Wähle Schachtelblatt, <ESC>=Beenden

Das Schachtelblatt auf der Zeichnungsfläche anklicken. Wenn mehrer Schachtelblätter zur Auswahl stehen, wird die Priorität für die Verschachtelung gemäß der Reihenfolge wie sie angewählt werden festgelegt.

Die Aufforderung **Wähle Schachtelblatt** muss mit ESC beendet werden, sobald alle Schachtelblätter gewählt sind.

In der Folge könne die Schachtelparameter nochmals neu definiert werden.

Bei einem schlechten Ergebnis, kann dieses durch verkleinern der **Suchauflösung** (Gitterraster in Zoll) möglicherweise etwas verbessert werden. Je kleiner die Suchauflösung umso größer die Optimierungszeit. Eine zu niedrige Suchauflösung kann zu einem Systemabsturz führen.





### 10.2.4 Schachtel Informationen

In der Menüleiste **Extras** die Zeilen **Schachtelmodule** → **Schachtel Informationen** wählen.  
Die Schachtelinformation enthält die Information über die Anzahl der verschachtelten Teile und auf welchen Schachtelblätter diese liegen.

Teil	Num...	Auf Blatt	Gesamt	Benötigt	Datei
We...	1	2	2	6	C:\Dokumente und Einstellungen\trotecd...

### 10.2.5 Flächenberechnung

Die Flächenberechnung ist nur ab TroCAM Advanced verfügbar.



**Berechnen:** In der Menüleiste **Extras** die Zeilen **Flächenberechnung** → **Einzeln oder Verschachtelt** wählen.

Mit der Methode **Einzeln** können verschiedenen Flächen addiert oder subtrahiert werden. Das heißt, es können beispielsweise Teilflächen von einer Gesamtfläche abgezogen werden.

Mit der Methode **Verschachtelt** werden die Schachtelblattfläche, die Teilefläche und die Restfläche ausgegeben. Der Verschnitt wird in % angegeben.




**Verschachtelt**

Schachtelblatt: 60000      Restfläche: 39028.2

Teile: 20971.8      % Restfläche: 65

Schließen      Kosten

Die Kostenberechnung gibt Informationen über die Teilekosten und Verschnittkosten. Die Kosten können bezüglich Fläche oder Gewicht berechnet werden.

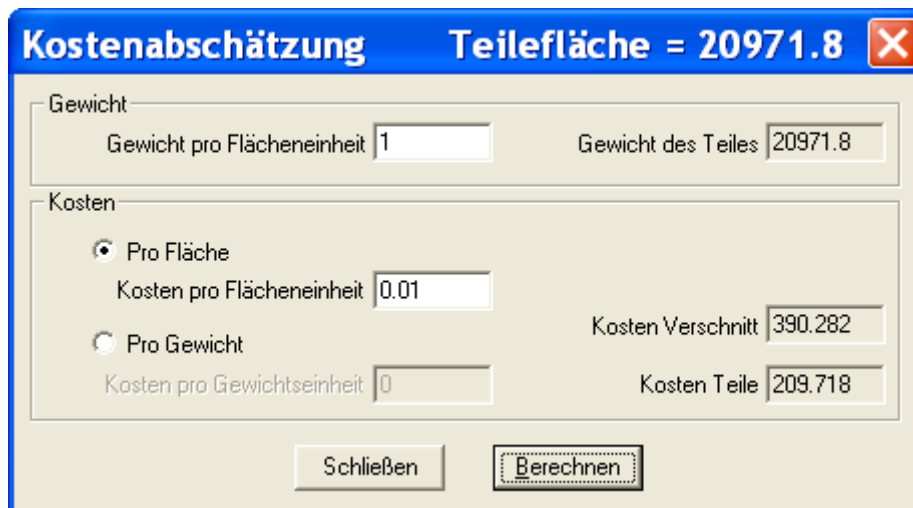

**Kostenabschätzung      Teilefläche = 20971.8**

Gewicht

Gewicht pro Flächeneinheit: 1      Gewicht des Teiles: 20971.8

Kosten

☒ Pro Fläche      Kosten pro Flächeneinheit: 0.01      Kosten Verschnitt: 390.282

☐ Pro Gewicht      Kosten pro Gewichtseinheit: 0      Kosten Teile: 209.718

Schließen      Berechnen

## 11 Anhang

### 11.1 Trotec IPC (Intelligent Path Control – Intelligente Pfad Regelung)









#### 11.1.1 Beschreibung der Arbeitsweise

IPC ist ein Programm, das eine „HPGL“ Datei (zum Beispiel „input.txt“) modifiziert und eine neue veränderte „HPGL“ Datei ausgibt (zum Beispiel „output.txt“).

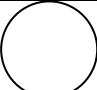IPC verändert Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in der HPGL Datei und passt die Werte von Laserleistung und Laser Korrektur automatisch an um das Ergebnis von Vektorschnitt und Vektorgravur zu verbessern.

Vorteile von IPC:

- Es ist möglich Vektor Jobs mit maximaler Geschwindigkeit zu senden. Die Geschwindigkeiten und Beschleunigungswerte werden durch IPC verändert um den Job für maximale Qualität und/oder maximale Geschwindigkeit zu optimieren.
  - Zeitersparnis weil der Benutzer die optimale Geschwindigkeit und Korrekturwerte nicht selber austesten muss
  - Zeitersparnis durch verbesserten Job Durchsatz
- Die Konfiguration ist über die xml Konfigurationsdatei anpassbar
- Die Qualität und der Durchsatz von sehr komplexen Jobs ist unvergleichbar verbessert

Beispiele	mit IPC	ohne IPC
Qualität von Bögen bei hohen Geschwindigkeiten	 rund	 oval
Überschwingen	 kein Überschwingen	 Überschwingen
Laserleistung bei Linien	 closed	 open
Unterbrochene Linien	 durchgängige Linie	 unterbrochene Linie

#### 11.1.2 Dateibeschreibung

Folgende Dateien sind für die Funktion notwendig:

- latool.dll (enthält die Funktionalität)
- IPC.exe (enthält die Datei latool.dll und generiert die Schnittstelle)
- vbpost\_config.xml (enthält die Konfiguration)
- input.txt (HPGL Datei)

Nach der Installation von TroCAM V10 enthält einer der folgenden Verzeichnisse die IPC Dateien und Postprozessoren aller Maschinen.

C:\LICOMDAT\MPOSTS.ALP  
C:\TROCAMLICOMDAT\MPOSTS.ALP



### 11.1.3 Konfiguration

IPC verwendet Informationen aus der Konfigurationsdatei vbpost\_config.xml  
vbpost\_config.xml enthält Beschleunigungswerte und die erlaubte maximale Beschleunigung und Geschwindigkeitsänderungen.


### 11.1.4 Ausführung von IPC zu Testzwecken

1. Benennen Sie die zu testende HPGL Datei auf „input.txt“ um
2. Kopieren Sie die Datei in den Ordner C:\LICOMDAT\MPOSTS.ALP
3. Kopieren Sie die vbpost\_config.xml Konfigurationsdatei in den IPC Ordner LICOMDAT\MPOSTS.ALP oder ändern Sie die aktuelle vbpost\_config.xml Datei.
4. Führen Sie die Datei IPC.exe aus
5. Die Datei „output.txt“ wird erstellt.
6. Optional: kontrollieren Sie die Logdatei „log.txt“


### 11.1.5 Ausführung von IPC in TroCam

IPC wird über die Visual Basic Postprozessoren automatisch aufgerufen.

### 11.1.6 Ändern der Einstellungen von IPC in TroCAM

Durch Klick auf den Button  im Fenster „Bearbeitung starten“ können Sie das Fenster „IPC Konfiguration“ aufrufen.

Vergleichen Sie Abschnitt 11.1.7 *Beschreibung der Datei vbpost\_config.xml* auf Seite 51 für Details zu den einzelnen Werten.

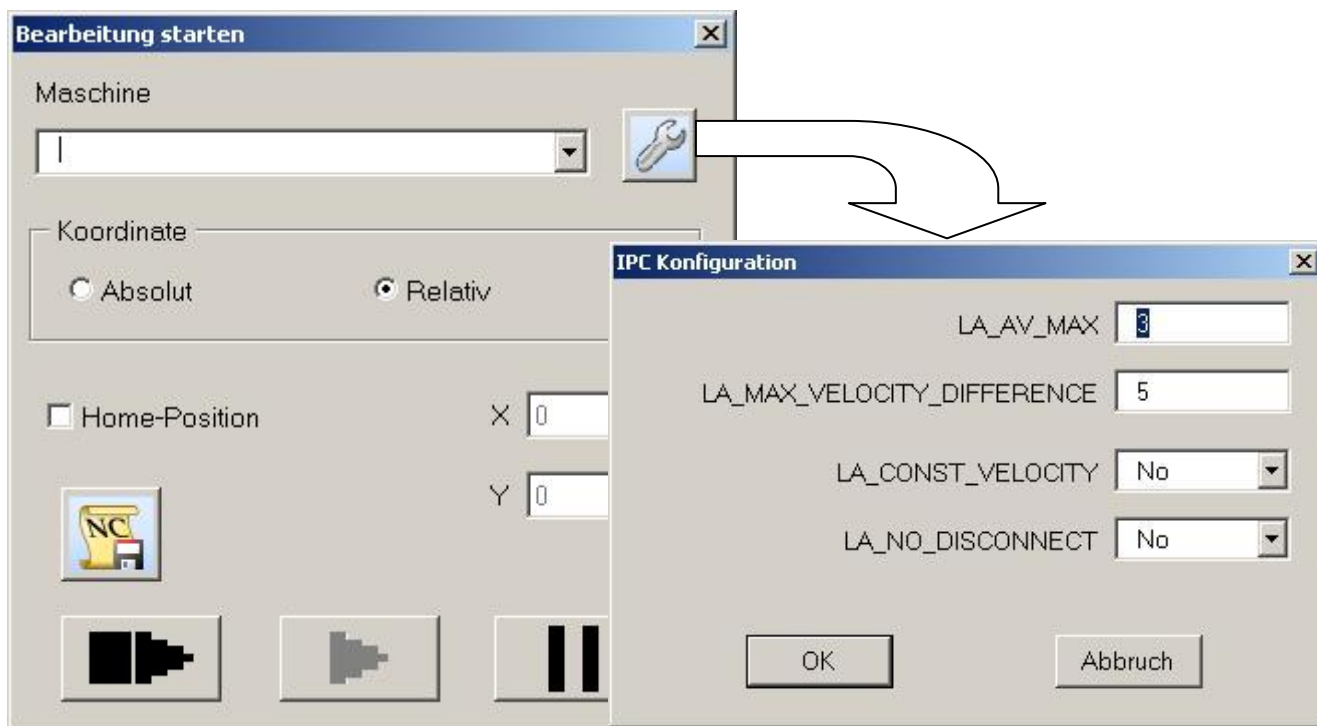

### 11.1.7 Beschreibung der Datei vbpost\_config.xml

```

...
<LOOK_AHEAD_XML>
  <ACC_TUPELS> // diese Dateien sind maschinenabhängig
    <LA_AV0><ACC>1</ACC><T>80</T></LA_AV0>
    <LA_AV1><ACC>1</ACC><T>60</T></LA_AV1>
    <LA_AV2><ACC>1</ACC><T>40</T></LA_AV2>
    <LA_AV3><ACC>1</ACC><T>20</T></LA_AV3>
    <LA_AV4><ACC>2</ACC><T>80</T></LA_AV4>
    <LA_AV5><ACC>2</ACC><T>60</T></LA_AV5>
    <LA_AV6><ACC>3</ACC><T>80</T></LA_AV6>
    <LA_AV7><ACC>3</ACC><T>60</T></LA_AV7>
    <LA_AV8><ACC>4</ACC><T>40</T></LA_AV8>
    <LA_AV9><ACC>4</ACC><T>40</T></LA_AV9>
    <LA_AV10><ACC>4</ACC><T>50</T></LA_AV10>
    <LA_AV11><ACC>10</ACC><T>50</T></LA_AV11>
    <LA_AV12><ACC>10</ACC><T>50</T></LA_AV12>
    <LA_AV13><ACC>10</ACC><T>50</T></LA_AV13>
    <LA_AV14><ACC>10</ACC><T>50</T></LA_AV14>
    <LA_AV15><ACC>10</ACC><T>50</T></LA_AV15>
  </ACC_TUPELS>

  <LA_ACC_INDICES>
  > // ist die maximal erlaubte Beschleunigung – seien Sie zurückhaltend (hohe Werte führen zu sehr schlechter Qualität)
    <LA_AV_MAX_X>3</LA_AV_MAX_X>
    <LA_AV_MAX_Y>3</LA_AV_MAX_Y>
  </LA_ACC_INDICES>

  // ist die maximal erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz (hat weniger Einfluss als die maximal erlaubte Beschleunigung)
  <LA_MAX_VELOCITY_DIFFERENCE_X>5</LA_MAX_VELOCITY_DIFFERENCE_X>
  <LA_MAX_VELOCITY_DIFFERENCE_Y>5</LA_MAX_VELOCITY_DIFFERENCE_Y>

  // diese RS232 Werte sind zu ignorieren (Übermittlung über RS232 wird nicht verwendet)
  <LA_OUTPUT>
    <LA_RS232>
      <LA_RS232_ENABLE>0</LA_RS232_ENABLE>
      <LA_RS232_PORT>4</LA_RS232_PORT>
      <LA_RS232_BAUDRATE>19200</LA_RS232_BAUDRATE>
      <LA_RS232_XONXOFF>1</LA_RS232_XONXOFF>
    </LA_RS232>
    <LA_FILE>
      <LA_OUTPUTDIR>"/</LA_OUTPUTDIR>
      <LA_FILENAME>"output.txt"</LA_FILENAME>
    </LA_FILE>
  </LA_OUTPUT>

  <LA_START_LABEL>1</LA_START_LABEL>
  <LA_MAX_CONNECTED_MOVES>200</LA_MAX_CONNECTED_MOVES>

  // einige Lasergeräte haben skalierte Geschwindigkeiten – dieser Wert ist maschinenabhängig
  <LA_ACCELERATION_SHIFT>0</LA_ACCELERATION_SHIFT>

  <LA_OPTIMIZATION>
    // relative Moves anstatt absoluten verwenden um Speicher in der Gerätehardware zu sparen. Qualität bleibt gleich
    <LA_RELATIVE_POLYGONS>1</LA_RELATIVE_POLYGONS>
    // erlaubt Beschleunigungsänderungen in output.txt vs. input.txt
    <LA_ACCELERATION_CHANGE_ENABLE>1</LA_ACCELERATION_CHANGE_ENABLE>
    // erlaubt Geschwindigkeitsänderungen in output.txt vs. input.txt
    <LA_VELOCITY_CHANGE_ENABLE>1</LA_VELOCITY_CHANGE_ENABLE>
    // zu ignorieren – nicht verwendet
    <LA_CONST_VELOCITY>0</LA_CONST_VELOCITY>
    // IPC sucht nach konstanter Geschwindigkeit für alle Konturen – möglicher Vorteil bei Kiss Cutting
    <LA_NO_DISCONNECT>0</LA_NO_DISCONNECT>
    <LA_CHANGE_CORRECTION_FACTOR>1</LA_CHANGE_CORRECTION_FACTOR>
    // Blending (Kurvenglättung) wird mit Wert 1 aktiviert – funktioniert nur bei Vektoren, nicht bei Kreisen – can zu Geschwindigkeitssteigerung führen
    <LA_BLENDING_ENABLE blending_error="5">0</LA_BLENDING_ENABLE>
  </LA_OPTIMIZATION>
</LOOK_AHEAD_XML>

```

